

**SLO****GARANCIJSKA IZJAVA**

1. Garancijski rok se prične z dnevom prodaje in velja 24 mesecev.
2. EMOS SI d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse posmanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi - oziroma zamenjal proizvod.
3. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
4. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare, lahko prizadeta stranka zahteva novogev ali vrnčilo plačanega zneska.
5. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - predelave brez odobritev proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
 - neupoštevanja navodil za uporabo tega izdelka.
6. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitev.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Kidričeva 38, Celje), pisno ali ustno. Prodajalec ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi prepozne prijave kupca.

Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti originalni potreni račun in potrejni garancijski list.

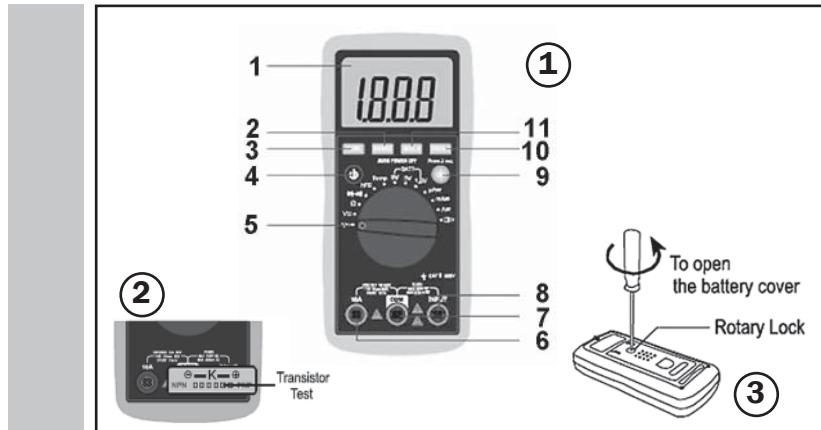
EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: MULTIMETERTIP: EM420B

SERIJSKA ŠT.: _____

DATUM PRODAJE: _____

Servis: EMOS SI d.o.o., Kidričeva 38, Celje, Slovenija, Tel: + 386 (0) 3 42 42 420

**EM420B****GB****MULTIMETER****CZ****MULTIMETR****SK****MULTIMETER****PL****MULTIMETR****H****MULTIMETR****SLO****MULTIMETER****D****MULTIMETER****UA****МУЛЬТИМЕТР****RO****MULTIMETRU**

www.emos.eu

GB MULTIMETER EM420B

Read this owner's manual thoroughly before use

⚠ WARRANTY

The instrument is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of two years.

Any instrument found defective within two years from the delivery date and returned to the factory with transportation charges prepaid, will be repaired, adjusted, or replaced at no charge to the original purchaser. This warranty does not cover expandable items such as batteries or fuse. If the defect has been caused by a misuse or abnormal operation conditions, the repair will be billed at a nominal cost.

SAFETY INFORMATION

The multimeter has been designed according to IEC-1010 concerning electronic measuring instruments with a measurement category (CAT II 600V) and Pollution degree 2

ELECTRICAL SYMBOLS

~	AC (Alternating Current)
—	DC (Direct Current)
~—	DC or AC(alternating current or directive current)
⚠	Important safety information. Refer to the manual
⚠	Dangerous voltage may be present.
⏚	Earth ground
Fuse	
CE	Conforms to European Union directives
□	Double insulated.
■	Low battery
→	Diode
MAX	The maximum values is being held
DATA	The display data is being held
°F	Fahrenheit
°C	Centigrade
Ω	Continuity test
clamp	Measurement with clamp (optional), widening the field of applications of the meter
AUTO	Autorange
-	Danger of electrical injury
⚠	Warning, Danger. Please pay attention to the passages of this manual where this symbol is used.

⚠ WARNING

To avoid possible electric shock or personal injury, follow these guidelines:

- Do not use the meter if it is damaged. Before you use the meter, inspect the case. Pay particular attention to the insulation surrounding the connectors.
- Inspect the test leads for damaged insulation or exposed metal. Check the test leads for continuity. Replace damaged test leads before you use the meter.
- Do not use the meter if it operates abnormally. Protection may be impaired. When in doubt, have the meter serviced.
- Do not operate the meter around explosive gas, vapor, or dust.
- Do not apply more than the rated voltage, as marked on the meter, between terminals or between any terminal and earth ground.
- Before use, verify the meter's operation by measuring a known voltage.
- When measuring current, turn off circuit power before connecting the meter in the circuit. Remember to place the meter in the circuit. Remember to place the meter in series with the circuit.
- When servicing the meter, use only specified replacement parts.
- Use with caution when working above 30V ac rms, 42V peak, or 60V dc. Such voltages pose a shock hazard.
- When using the probes, keep your fingers behind the finger guards on the probes.
- Connect the common test lead before you connect the live test lead. When you disconnect test leads, disconnect the live test lead first.
- Remove the test leads from the meter before you open the case.
- Do not operate the meter with the cover removed or loosened.
- To avoid false readings, which could lead to possible electric shock or personal injury, replace the batteries as soon as the low battery indicator appears.
- Do not use the test leads to measure the voltage which is more than 600V or the current which is more than 10A.
- Remaining endangerment: When an input terminal is connected to dangerous live potential it is to be noted that this potential at all other terminals can occur!
- CATII-Measurement Category II is for measurements performed on circuits directly connected to low voltage installation. Do not use the meter for measurements within Measurement Categories III and IV.

Note/Poznámky:

CAUTION

To avoid possible damage to the meter or to the equipment under test, follow these guidelines:

- Disconnect circuit power and discharge all high voltage capacitors before testing resistance, continuity, diodes, or capacitance.
- Use the proper terminals, function, and range for your measurements.
- Before measuring current, check the meter's fuse and turn power OFF to the circuit before connecting the meter to the circuit.
- Before rotating Function / Range switch to change functions, disconnect test leads from the circuit under test.
- Before inserting transistor to the adapter , always be sure all the test leads have been removed from the meter
- Remove test leads from the meter before opening the battery cover or the case.

MAINTENANCE

To continue protection against fire, replace fuse only with the specified voltage and currents rating: F 250 mA L 250V, fast action.

To clean the meter, use a damp cloth and mild detergent only, do not use abrasives or solvents on it.

GENERAL DESCRIPTION

This digital multimeter is compact 3.5 digits digital multimeter for measuring DC and AC voltage, DC and AC current, resistance, temperature, diode, transistor, continuity, capacitance (only EM420B) and battery (only EM420A). It has the functions of polarity indication, data hold, maximum value hold, overrange indicator and automatic power-off. It can be operated easily and is ideal instrument tool.

Instruction

- 1 **DISPLAY** – 3.5 digit LCD with a max reading of 1999
- 2 **RANGE button** – The meter defaults to the autorange mode when you measure the voltage, current or resistance. When the meter is in the autorange mode, AUTO is displayed.
To enter and exit the manual range mode:
a) Press RANGE button – The meter enters the manual range mode and the symbol AUTO turns off.
Each press of the RANGE button increments the range. Then the highest range is reached, the meter wraps to lowest range
b) To exit the manual range mode, press and hold down the RANGE button for 2 seconds, the meter returns to the autorange mode and the symbol AUTO is displayed again.
- 3 **FUNC. button** – When you measure the current, pressing this button will switch the meter between DC function and AC function.
When you measure the temperature, pressing this button will switch the meter between °F mode and °C mode
When you measure the diode or the continuity functions.
- 4 **POWER switch** – It can be used to turn on/off the meter.
- 5 **FUNCTION/RANGE SWITCH** – This switch can be used to select desired function and range.
- 6 **10A Jack** – Plug-in connector for the red test lead for current (200 mA - 10 A) measurement.
- 7 **COM Jack** – Plug-in connector for black(negative) test lead.
- 8 **INPUT Jack** – Plug-in connector for the red test lead for all measurement except current(>200mA) measurements.
- 9 **BACKLIGHT Button** – To turn on or off the backlight, press and hold this button for about 2 seconds. The backlight will turn off automatically about 15 seconds later after you turn on it.
- 10 **DATA Button** – After pressing the button, the present reading is held on the display, meanwhile is displayed on the LCD as an indicator. To exit Hold Mode, press the button again and the indicator will disappear.
- 11 **MAX Button** – The hold the maximum value, press this button and will appear as an indicator, the meter will hold the maximum of all readings taken since the button was pressed. To exit the maximum value hold mode, just press this button again and will disappear.
In some ranges, the maximum value hold mode is not available.

GENERAL SPECIFICATION

Display:	LCD, 1999 counts, updates 2-3 times/sec
Overrange Indications:	OL shown on display
Battery:	3 x 1.5V, AAA
Polarity Indication:	–+, displayed automatically
Low Battery Indication:	shown on display
Operating Temperature:	1°C to 40°C, <75%RH
Storage Temperature:	-10°C to 50°C, <85%RH
Dimensions:	158x75x35mm
Weight:	about 200g (including battery)

4. Connect the test leads across the source or load to be measured.
 5. Read the reading on the display. For DC voltage measurement, the polarity of the red test lead connection will be indicated as well.

Note:

- In small range, the meter may display an unstable reading when the test leads have not been connected to the load to be measured. It is normal and will not affect the measurements.
- In manual range mode, when the meter shows the overrange symbol "OL" a higher range has to be selected.
- To avoid damage to the meter, don't measure a voltage which exceeds 600Vdc (for DC voltage measurement) or 600 Vac (for AC voltage measurement).

⚠ If 600 V is reached, the measuring must be terminated immediately. Otherwise multimeter can be damaged or electrical shock may occur.

Measuring Current

- Connect the black test lead to the "COM" jack. If the current to be measured is less than 200 mA, connect to red test lead to the "INPUT" jack. If the current is between 200 mA and 10 A, connect the red test lead to the "10 A" jack instead.
- Set the range switch to uA[±], mA[±] or A[±] range. If the current magnitude to be measured is not known beforehand, set the range switch to the highest range position and then reduce it range by range until satisfactory resolution is obtained.
- Select DC current measurement or AC current measurement with the "FUNC." button.
- Select autorange or manual range with the "RANGE" button. In manual range, if the current magnitude to be measured is not known beforehand, select the highest range.
- Connect test leads in series with the circuit to be measured.
- Read the reading on the display. For DC current measurement, the polarity of the red test lead connection will be indicated as well.

Note:

- When the display shows the overrange symbol "OL" a higher range has to be selected.

⚠ Never measure current if voltage in open circuit is higher than 250V. Measuring of current with higher voltage in open circuit may damage the product (fuse burning, electrical discharge) or electrical shock.

⚠ When measuring, please make sure that correct range is used!

Measuring Current (with clamp, only optional)

- If you want measure DC current, you must use the DC clamp.
- If you want measure AC current, you must use the AC clamp.
- Connect the negative(-) output lead of the select clamp to the "COM" jack, connect to positive (+) output lead of the clamp to the "INPUT" jack.
- Set the range switch to position.
- Select DC current measurement or AC current measurement with the "FUNC." button.
- Select auto range or manual range with "RANGE" button.

In manual range, if the current magnitude to be measured is not known beforehand, select the highest range.

6. Clamp the cable to be measured with the clamp

Note: Each time only one cable should be clamped and the cable should be in the center of the clamp jaws.

7. Read the reading on the display. For DC current measurement, the polarity of the positive (+) output lead of the clamp will be indicated as well.

Note:

- In manual range mode, when the meter shows the overrange symbol "OL" a higher range has to be selected
- Don't touch the circuit under test with hand or skin.
- Matching problem about the meter and the sensitivity of the clamp:
 a) The sensitivity of the matching clamp is 0.1A/0.1mV. If you use a matching clamp, the present indicated value is same to the measured value.
 b) If you use a clamp whose sensitivity does not equal is 0.1A/0.1mV, you should multiply the present reading by a factor which is determined by the clamp used, the result is the measured value. To determine the factor, please refer to the instruction of the clamp which you use.

Mesuring Resistance

- Connect the black test lead to the "COM" jack and the red test lead to the "INPUT" jack. (Note: The polarity of the red test lead is positive "+").
- Set the range switch to Ω range
- Select auto range or manual range with the "RANGE" button.

In manual range mode, when the meter shows the overrange symbol "OL" a higher range has to be selected.

4. Connect the test leads across the load to be measured.

5. Read the reading on the display.

Note:

- For resistance measurement >1MΩ, the meter may take a few second to stabilize reading. This is normal for high-resistance measurement.
- When the input is not connected, i.e. at open circuit, the symbol "OL" will be displayed as an overrange indicator.

3. Before measuring in-circuit resistance, be sure that the circuit under test has all power removed and all capacitors are fully discharged.

Measuring Capacitance (only EM420B)

- Connect the black test lead to the "COM" jack and the red test lead to the "INPUT" jack.
- Set the range switch to desired "1000uF", "20uF" or "nF" position.
- Select auto range or manual range with the "RANGE" button.
- Connect the test leads across the capacitor to be measured. Make sure that the polarity of connection is observed. (The redtest lead should be connected to the anode of the capacitor, the black one should be connected to the cathode of the capacitor).
- Read the reading on the display.

Note:

In small range, before the test leads are connected to the capacitor, the display may show a reading, it is normal because of the stray capacitance of the test leads and input circuit of the meter. It will not affect the measurement accuracy.

Continuity Test

- Connect the black test lead to the "COM" jack and the red test lead to the "INPUT" jack. (Note: The polarity of the red test lead is positive "+").
- Set the range switch to range.
- Press the "FUNC." button to select continuity measurement mode and the symbol will appear as an indicator.
- Connect the test leads to the circuit to be measured.
- If the circuit resistance is lower than about 30Ω, the built-in buzzer will sound.

Diode

- Connect the black test lead to the "COM" jack and the red test lead to the "INPUT" jack. (Note: The polarity of the red test lead is positive "+").
- Set the range switch to range.
- Press the "FUNC." button to select diode measurement mode and the symbol will appear as an indicator.
- Connect the red test lead to the anode of the diode to be tested and the black test lead to the cathode.
- The meter will show the approximate forward voltage of the diode. If the connections are reversed, "OL" will be shown on the display.

Transistor test

- Set the range switch to hFE position
- Refer to the figure 2, connect the adapter to the "COM" jack on the "INPUT" jack. Don't reverse the connection.
- Identify whether the transistor is NPN or PNP type and locate emitter, base and collector lead. Insert the leads of the transistor to be tested into to proper holes of the transistor test socket of the adapter.
- LCD display will show the approximate hFE value

Measuring Temperature

- Set the range switch to Temp range
- Press the "FUNC." button to select "C" or "F" mode, and the symbol "C" or "F" mode and symbol "C" nebo "F" will appear as an indicator.
- Insert the black (or +) plug of the K type thermocouple to the "COM" jack and the red (or +) plug to the "INPUT" jack.
- Carefully touch the end the thermocouple to the object to be measured.
- Wait a while, read the reading on the display.

Battery Test (only EM420A, C)

- Connect the black test lead to the "COM" jack and the red test lead to the "INPUT" jack. (Note: The polarity of the red test lead is positive "+").
- According to the different type off the battery (1.5V, 3V, 9V) to be tested, set the range switch to the desired BATT range.
- Connect the test leads to the battery to be tested.
- Read the reading on the display. The polarity of the red test lead connection will be indicated.

Auto Power Off

If you don't operate the meter for about 15 minutes, it will turn off automatically. To turn on it again, just rotate the range switch or press a button.

If you press the button to arouse the meter after it turns off automatically, the automatic power-off function will be disabled.

Battery replacement

Before battery change, test leads must be disconnected off the measured circuitry equipment.

When symbol appears on the display, it shows that the battery should be replaced. To replace the battery, use an appropriate screwdriver to gently rotate the rotary lock on the battery cover by 90° in the indicated direction (refer to figure 3). Remove battery cover, replace the exhausted batteries with new batteries of the same type(AAA type). Reinstall the battery cover and gently rotate the rotary lock by 90° clockwise to lock the battery cover.

Note: Excess force will cause damage to the rotary lock.
 Don't use a screwdriver which is not big enough.

Notă: Unificarea abaterii la măsurarea sensibilității

- a) Conectați fișa conductorului de măsurare negru (negativ) în mufa "COM" și fișa sondei de măsurare roșie (pozitivă) în mufa "INPUT".
- b) La folosirea cleștelui a cărui sensibilitate nu este 0,1A/0,1mV, ar trebui înmulțită valoarea stabilită prin utilizarea acestui clește, pentru ca valoarea să corespundă cu cea măsurată.

⚠ Nu vă atingeți cu mână sau altă parte a corpului de circuitul măsurat.

Măsurarea rezistenței

- Conectați fișa conductorului de măsurare negru (negativ) în mufa "COM" și fișa sondei de măsurare roșie (pozitivă) în mufa "INPUT".
- Comutați în intervalul Ω – măsurarea rezistenței
- Selectați măsurare auto sau manuală cu butonul RANGE. Dacă măsurăți în interval reglat manual și pe ecran apare simbolul "OL", este necesară comutarea la interval superior.

4. Conectați sondele de măsurare la obiectul măsurat (rezistență).

Valoarea rezistenței măsurate se afișează pe ecran. La măsurarea rezistenței cu o valoare mai mare de 1 MΩ trebuie să așteptați câteva secunde, până ce valoarea măsurată se stabilizează.

La circuit deschis apărăsimbolul "OL" ca la depășirea intervalului.

⚠ Înainte de măsurare verificați dacă obiectul măsurat este deconectat de la sursa de alimentare și toate condensatoare sunt total desărcăte.

Măsurarea capacitatii (doar modelul EM420B)

- Conectați fișa conductorului de măsurare negru (negativ) în mufa "COM" și fișa sondei de măsurare roșie (pozitivă) în mufa "INPUT".
- Cu selectorul circular reglați intervalul 1000uF, 20uF sau nF.
- Selectați măsurare auto sau manuală cu ajutorul butonului RANGE.
- Conectați sondele de măsurare la obiectul măsurat (condensator). Dacă este de tip condensator electrostatic, la măsurare respectați polaritatea (cablul de măsurare rosu ar trebui conectat la polul plus al condensatorului, cel negru la polul negativ). Valoarea capacitatii se poate afișa instabil. Sondele de măsurare în acest caz nu au fost conectate la obiect (condensator). Este un fenomen normal și nu influențează măsurarea.

Testul continuitații circuitelor

- Conectați fișa conductorului de măsurare negru (negativ) cu sondă în mufa "COM" iar fișa roșie (pozitivă) a sondei pentru măsurarea continuitații circuitelor în mufa "INPUT".
- Cu selectorul circular reglați intervalul $\bullet\bullet\bullet$.
- Cu butonul FUNC alegeți măsurarea continuitații circuitelor, pe ecran se afișează simbolul $\bullet\bullet\bullet$.
- Conectați sondele de măsurare la circuitul măsurat. Dacă rezistența circuitului măsurat este mai mică de 300, buzzerul începe să sună.

Măsurarea diodelor

- Conectați fișa conductorului de măsurare negru (negativ) cu sondă în mufa "COM" iar fișa roșie (pozitivă) a sondei pentru măsurarea diodelor în mufa "INPUT".
- Cu selectorul circular reglați intervalul $\bullet\bullet\bullet$.
- Cu butonul FUNC alegeți măsurarea diodelor și pe ecran se afișează simbolul $\bullet\bullet\bullet$.
- Conectați sonda de măsurare roșie la anodul diodei și sonda neagră la catodul diodei. Tensiunea aproximativă în direcția admisă apare pe ecran. La inversarea polarității pe ecran apare inscripția "OL".

Măsurarea tranzistorilor (amplificarea)

- Cu selectorul circular reglați intervalul hFE.
- Conectați reducție pentru măsurarea tranzistorilor în mufe COM (minus) și INPUT (plus) conform ilustrației 2. Atenție la conectarea corectă!
- Înainte de măsurare verificați dacă tipul de tranzistor este cu racord NPN sau PNP și stabilită baza, emitor și colector. Introducă ieșirea tranzistorului în orificiile marcate din reducție. Valoarea aproximativă a amplificării tranzistorului hFE apare pe ecran.

Măsurarea temperaturii

- Cu selectorul circular reglați intervalul $\bullet\bullet\bullet$.
- Selecția unității de temperatură $^{\circ}C$ sau $^{\circ}F$ cu butonul FUNC.
- Conectați fișa conductorului de măsurare negru (minus) și fișa roșie (plus) a sondei de temperatură de tipul K în mufa INPUT.
- Aplicați cu atenție capătul sondei de temperatură la obiectul măsurat. Obiectul să nu fie sub tensiune și atenție la părțile mobile ale diferențelor utilizare. Peste o clipă temperatura măsurată apare pe ecran.

Măsurarea bateriilor (doar modelul EM420A, C)

- Conectați fișa conductorului de măsurare negru (negativ) cu sondă în mufa "COM" iar fișa roșie (pozitivă) a sondei pentru măsurarea bateriilor în mufa "INPUT".
- Cu selectorul circular reglați intervalul 1,5V, 3V sau 9 V după tipul bateriei, pe care vreți să o măsurati.
- Conectați sondele de măsurare la bateria pe care doriti să o măsurati. Respectați polaritatea. Pe ecran se afișează valoarea tensiunii bateriei.

Oprirea automată

Multimetru se oprește automat după 15 minute de inactivitate. Înaintea opririi automată multimetrul piuie de către ori. Oprirea intervine într-un minut însoțit de același semnal sonor. Multimetru se pornește prin apăsarea oricărui buton sau prin rotirea selectorului circular al intervalelor. Dacă apăsați tasta DATA după oprirea automată, funcția opririi automate se anulează.

Înlăturarea bateriilor

Dacă pe ecran apare simbolul „baterie desărcătată”, trebuie înlocuită bateria. Pentru acesta folosiți o surubelniță corespunzătoare (una de tip mai mic ar putea deteriora lacătul) și răsufoți ușor cu 90° lacătul capacului bateriilor din partea din dos a multimetrului (vezi fig. 3). Prin deschidere forțată s-ar putea deteriora lacătul rotitor. Înlături baterile slabe cu atele noi cu parametri stabiliți. Recomandăm folosirea baterilor de calitate alcălaine. După înlocuire fixați capacul prin rotirea lacătului.

⚠ Înaintea înlocuirii bateriei deconectați sondele de măsurare de la circuitul sau aparatul măsurat.

Înlăturarea siguranței

Arderă sigurantă multimetrului este cauzată de obicei de eroarea utilizatorului. Înlătură întotdeauna siguranta cu atele noi cu același tip cu parametri identici: F 250 mA L 250V, reacție rapidă. Siguranta se află sub capacul bateriilor. După înlocuire fixați cu atenție capacul bateriilor.

⚠ Înaintea înlocuirii sigurantei deconectați sondele de măsurare de la circuitul sau aparatul măsurat.

Accesorii

- 1 buc instrucții
- 1 pereche sonde de măsurare
- 1 buc sondă de temperatură tip K
- 1 buc reducție pentru măsurarea tranzistorilor
- 1 buc lacătul capacului bateriilor

Indicații de întreținere a multimetrului

Avertizare

Testul să repară sau să modificați multimetrul, dacă nu sunteți calificat pentru o asemenea activitate și nu aveți la dispoziție aparatul de calibrare necesare. Feriți multimetrul de pătrunderea apei în interior – evitați, astfel, accidentele de electrocucere!

- Înainte de deschiderea capacului multimetrului, deconectați sondele de la circuitul testat.
- Curățați regulat corpul multimetrului cu cărpă umedă și detergent fin. Curățarea a efectuat numai după deconectarea și oprirea multimetrului.
- Pentru curățare nu folosiți diluant și mijloace abrasivă!
- Dacă nu folosiți multimetrul timp mult îndelungat, oprită-l și scoateți bateriile.
- Nu păstrați multimetrul în locuri cu umiditate și temperatură ridicată sau în mediul cu cimp magnetic puternic!
- La înlocuirea sigurantei asigurați-vă că siguranta nouă este de același tip și interval ca cea originală. Siguranta fuzibilă: (F250mA/250V), tip F, Ø 5 x 20 mm.

Nu aruncați consumatoare electrice, lanterne portabile, acumulatoriale de deșeuri nesortate, folosiți bazele de receptie pentru deșeuri sortate. Pentru informații actuale despre bazele de receptie contactați organele locale. Dacă echipamentele electrice sunt deponite pe stocuri de deșeuri, substanțele periculoase se pot infila în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar și să pericelizeze sănătatea și confortul dumneavoastră.

Informații pe partea din dos a multimetrului:

Multimetru a fost proiectat în conformitate cu norma IEC-1010 privitoare la aparatelor de măsură electrică din categoria (CAT II 600V), clasa de securitate II și nivelul de poluare 2.

Avertizare

Înaintea de utilizare studiați instrucțiunile. Înaintea deschiderii multimetrului deconectați cablurile de măsurare din mufe. Evitați, astfel, posibile accidente de electrocucere.

Avertizare

Ca protecție permanentă la suprasarcină folosiți siguranța cu tensiunea și curent stabil.

Suport tehnic puteți obține de la furnizor:

EMOS spol. s.r.o.,

Šířava 295/17,

750 02 Přerov I-Město

www.emos.eu

**Curent continuu (măsurarea cu clește
- accesoriu optional pentru EM420A, B)**

	Interval	Rezoluție	Precizie
măsurare	200 A	0,1 mV/0,1 A	$\pm(1,2\% + 5)$
măsurare	1000 A	1 mV/1 A	$\pm(1,2\% + 5)$

Protectie la suprasarcină: 250 V DC/AC rms
Tensiune de intrare maximă: 200 mV

**Curent alternativ (măsurarea cu clește
- accesoriu optional pentru EM420A, B)**

	Interval	Rezoluție	Precizie
măsurare	200 A	0,1 mV/0,1 A	$\pm(1,5\% + 5)$
măsurare	1000 A	1 mV/1 A	$\pm(1,5\% + 5)$

Protectie la suprasarcină: 250 V DC/AC rms
Tensiune de intrare maximă: 200 mV
Intervalul de frecvență: 40 Hz ± 400Hz
Notă: Este valoarea medie corespunzătoare undei efective calibrate sinusoidale.

Rezistență

Interval	Rezoluție	Precizie
200 Ω	0,1 Ω	$\pm(1,2\% + 5)$
2 kΩ	0,001 kΩ	
20 kΩ	0,01 kΩ	$\pm(1\% + 5)$
200 kΩ	0,001 MΩ	$\pm(1,2\% + 5)$
2 MΩ	0,001 MΩ	$\pm(1,5\% + 5)$
20 MΩ	0,01 MΩ	$\pm(1,5\% + 5)$

Tensiune în gol: 0,25 V
Protectie la suprasarcină: 250 V DC/AC rms

Temperatura

Interval	Rezoluție	Precizie
-20 °C ~ 1000 °C	1 °C	$\pm(2\% + 4)$ 0 °C ~ 400 °C $\pm(1\% + 3)$ 400 °C ~ 1000 °C $\pm(2\% + 3)$
0 °F ~ 1800 °F	1 °F	$\pm(2\% + 4)$ 50 °F ~ 750 °F $\pm(1\% + 3)$ 750 °F ~ 1800 °F $\pm(2\% + 3)$

Protectie la suprasarcină: 250 V DC/AC rms

Testul bateriilor (pentru modelul EM420A, C)

Interval	Rezoluție	Funcția
1,5 V	0,01 V	Pe ecran apare tensiunea aproximativă a bateriei
3 V	0,01 V	
9 V	0,01 V	

Protectie la suprasarcină: Interval 1,5 V a 3 V: siguranță F 250 mA L 250V
Interval 9 V: 250V DC/AC rms
Curent de sarcină: Interval 1,5V aproximativ 50 mA
Interval 3V: aproximativ 30 mA
Interval 9V: aproximativ 12 mA

Capacitatea

Interval	Rezoluție	Precizie
20 nF	0,01 nF	$\pm(5\% + 10)$
200 nF	0,1 nF	
2 μF	0,001 μF	$\pm(5\% + 5)$
20 μF	0,01 μF	
200 μF	0,1 μF	
1000 μF	1 μF	$\pm(8\% + 10)$

Protectie la suprasarcină: Interval 200 μF a 1000 μF: fără siguranță
Celelalte intervale: siguranță: F 250 mA L 250V
Tensiune în gol: 0,5 V
Protectie la suprasarcină: 250 V DC/AC rms

Testul diodelor și continuuității circuitelor

Symbol	Descriere	Notă
→	Pe ecran apare tensiunea aproximativă a diodeli în sensul admis	Open circuit Voltage: about 1,5 V
↔	Buzzerul inclină semnalizând că rezistența din circuit este mai mică de 30 Ω	Open circuit Voltage: about 0,5 V

Protectie la suprasarcină: 250 V DC/AC rms

Pentru testul continuuității circuitelor:
Dacă rezistența este între 300 și 1000, buzzerul poate să nu sune.

Măsurarea tensiunii

- Conectați fișa conductorului negru de măsurare (negativ) cu sondă în mufa "COM" iar fișa conductorului roșu (pozitiv) pentru măsurarea tensiunii în mufa "INPUT".
- Cu selectorul circular reglați tipul tensiunii măsurate sau Selectați măsurarea în intervalul auto (pe ecran este afișată inscripția AUTO) sau prin apăsarea butonului RANGE în intervalul respectiv valorile de tensiune preconizate.
- La reglarea manuală și la valoarea necunoscută a tensiunii reglați întotdeauna intervalul maxim, pe care îl reduceți până la afișarea valorii corespunzătoare a curentului. Dacă pe ecran apare simbolul "OL", este necesară comutarea la interval superior.
- Conectați sondele de măsurare la sursa de tensiune măsurată. Valoarea tensiuni măsurată se afișează pe ecran. Dacă este vorba despre tensiune continuă și sonda de măsurare roșie este la polul plus, este indicată ca valoarea de curent pozitiv.
- Cu butonul FUNC selectați măsurarea curentului continuu sau alternativ.
- Reglați măsurarea în intervalul auto (pe ecran este afișată inscripția AUTO) sau prin apăsarea butonului RANGE în intervalul corespunzător al valorii de curent preconizate.
- Conectați conductorii de măsurare cu sonde în serie cu circuitul curentului măsurat.
- Valoarea curentului măsurat se afișează pe ecran. Dacă este vorba despre tensiune continuă și sonda de măsurare roșie este la polul plus, este indicată ca valoarea de curent pozitiv. În caz contrar pe ecran apare semnul minus.

- Δ La depășirea intervalului 600 V în ceea ce urmă măsurarea este imediată. În caz contrar risca deteriorării multimeterului sau accident de electrocutare.**
- Conectați fișa conductorului negru de măsurare (negativ) cu sondă în mufa "COM" iar fișa conductorului roșu (pozitiv) a sondelor de măsurare a curentului mai mic de 200 mA în mufa "INPUT". Dacă intervalul curentului măsurat este în limită între 200 mA și 10 A, conectați fișa roșie de măsurare în mufa "10A".
 - Cu selectorul circular reglați intervalul curentului măsurat la sau .
 - La reglarea manuală și la valoarea necunoscută a curentului reglați întotdeauna la intervalul maxim, pe care îl reduceți până la afișarea valorii corespunzătoare a curentului. Dacă pe ecran apare simbolul "OL", este necesară comutarea la interval superior.
 - Cu butonul FUNC selectați măsurarea curentului continuu sau alternativ.
 - Reglați măsurarea în intervalul auto (pe ecran este afișată inscripția AUTO) sau prin apăsarea butonului RANGE în intervalul corespunzător al valorii de curent preconizate.
 - Conectați conductorii de măsurare cu sonde în serie cu circuitul curentului măsurat.
 - Valoarea curentului măsurat se afișează pe ecran. Dacă este vorba despre tensiune continuă și sonda de măsurare roșie este la polul plus, este indicată ca valoarea de curent pozitiv.

- △ Nicind să măsurăti cu acest aparat curentul acolo, unde tensiunea în gol în circuit deschis este mai mare de 250 V. Măsurarea curentului la tensiune în gol mai indicată ar putea duce la deteriorarea aparatului (arderea siguranței, deschidere electrică) eventual la electrocutare!**

Inainte de măsurare asigurați-vă că folosiți intervalul de măsurare corect!

**Măsurarea curentului (clește de măsurat
- accesoriu optional pentru EM420A, B)**

Pentru măsurarea curentului continuu trebuie folosit clește de măsurare DC, pentru măsurarea curentului alternativ clește AC.

- Conectați fișa conductorului de măsurare negru (negativ) în mufa "COM" și fișa sondelor de măsurare roșie (pozitivă) în mufa "INPUT".
- Comutați în interval .
- Selectați măsurarea curentului continuu sau alternativ cu butonul FUNC.
- Reglați măsurarea în intervalul auto (pe ecran este afișată inscripția AUTO) sau prin apăsarea butonului RANGE în intervalul corespunzător al valorii de curent preconizate.
- La reglarea manuală și la valoarea necunoscută a curentului reglați întotdeauna la intervalul maxim, pe care îl reduceți până la afișarea valorii corespunzătoare a curentului. Dacă pe ecran apare simbolul "OL", este necesară comutarea la interval superior.
- Măsurarea cu clește o efectuează astfel, că după închidere conductorul măsurat să fie în mijlocul cleștelui. Într-un moment se poate măsura doar un conductor. Valoarea curentului măsurat se afișează pe ecran. Dacă este vorba despre tensiune continuă și sonda de măsurare roșie este la polul plus, este indicată ca valoarea de curent pozitiv. În caz contrar pe ecran apare semnul minus.

Fuse replacement

Before fuse change, test leads must be disconnected off the measured circuit/equipment.

Fuse rarely needs replacement and is blown almost as a result of operator's errors. This meter uses a fuse: F 250mA L 250V, fast action. To replace the fuse, open the battery cover, replace the damaged fuse with a new fuse of the specified ratings. Reinstall the battery cover and lock this cover.

Accessories

Owner manual	1pcs
Test leads	1 pair
K type thermocouple	1pc
Adapter	1 pos
DC clamp (optional)	
AC clamp (optional)	

Technical support can be obtained from the supplier:
EMOS spol. s.r.o., Šířava 295/17, 750 02 Přerov I-Město, Czech Republic

CZ MULTIMETR EM420B

Než začnete EM420B používat, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze. Jsou v něm zvýrazněny zvláště důležité pasáže, které pojednávají o zásadách bezpečnosti práce s tímto přístrojem. Zahráňte tak možnou úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje.

Multimetr byl navržen v souladu s normou IEC 1010 vztahující se na elektronické měřicí přístroje spadající do kategorie (CAT II 600V), do bezpečnostní třídy II a pro uvořen zněčení 2.

	střídavý proud (AC)
	stejnosměrný proud (DC)
	střídavý nebo stejnosměrný proud
	uzemnění
	dvojitá izolace
	dioda
	pojistka
	jednotka °C
	jednotka °F
	záZNAM maximální hodnota
	záZNAM zobrazeného údaje
	test spojnosti
	měření pomocí klešťí (volitelné)
	automatický rozsah
	vybitá baterie
	upozornění
	nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	prohlášení o shodě (CE)

△ - symbol upozorňující na nebezpečí úrazu elektrickým proudem
△ - symbol výstrahy, rizika nebezpečí. Využijte zvýšenou pozornost pasážím v návodu, kde je tato značka použita!

UPOZORNĚNÍ

Dbejte zejména následujícím instrukcím:

- Než začnete multimetr používat, pozor na zkontrolu, že je svírání rukou až za zábranu prstů.
- Pokud používáte měřicí hroty, ujistěte se, že je svíráno rukou až za zábranu prstů.
- Odpojte měřicí hrot od testovaného obvodu předtím, než otevřete kryt multimetu.
- Neprovádějte měření, je-li kryt multimetu odstraněn nebo je-li uvnitř.
- Vyměňte baterii, jakmile se na displeji objeví ikona „vybitá baterie“. V opačném případě mohou být následně provedena měření budou nepřesná. To může vést k zkrášlení či falešnému výsledku měření a měření může být výsledkem měření v následujícím.
- Kategorie CAT II je určena k měření obvodů spadajících do kategorie III a IV.
- Použijte multimetr pouze tak, jak je určen.
- Dřížka „COM“ - pokud měření střídavého nebo stejnosměrného proudu, při měření teploty jednotky v °C nebo °F. Tlačítkem FUNC, se volí měření proudu nebo vodivosti test obvodu.
- Pro ukončení měření v manuálním režimu stiskněte tlačítko RANGE na dobu 2 sekund.
- Multimetr se vrátí do automatického režimu a na displeji se objeví nápis AUTO.
- Tlačítko FUNC - přepíná mezi měřidlo střídavého nebo stejnosměrného proudu, při měření teploty jednotky v °C nebo °F. Tlačítkem FUNC, se volí měření proudu nebo vodivosti test obvodu.
- 4 Vypínač multimetu - stisk zapíná nebo vypíná
- Přepínač funkci a rozsahu - volí požadovanou funkci a rozsah
- 6 Dřížka „10A“ - pro koncovku červeného (kladného) měřicího vodiče s hrotom k měření proudu na prouduvém rozsahu 10 A AC/DC.
- 7 Dřížka „COM“ - pro koncovku černého (záporného) měřicího vodiče s hrotom k měření napětí, odporu, kapacitě: 1000 mV do 200 mA.
- 8 Dřížka „INPUT“ - pro koncovku červeného (kladného) měřicího vodiče s hrotom k měření napětí, odporu, kapacitě: 1000 mV do 200 mA.
- 9 Tlačítko podsvícení displeje - podsvícení displeje po 15 sekundách automaticky nebo je vypne opětovné podsvícení tlačítka po dobu 2 sekund.
- 10 Tlačítko DATA - po stisku dojde k podřízení právě naměřené hodnoty a na displeji se objeví nápis . Opětovný stisk tlačítka funkci zruší a nápis zmizí.
- 11 Tlačítko MAX - po stisku je automaticky zaznamenává nejvyšší hodnota a na displeji bude nápis . Opětovný stisk tlačítka funkci zruší a nápis zmizí. V některých rozsazích není funkce záznamu nejvyšší hodnoty dostupná.

Technické parametry

Displej: LCD, 1999 (3,5 čísla) s automatickou indikací polarity
 Metoda měření: dvojitá sestupná integrace A/D převodníkem
 Rychlosť čtení: 2-3 x za sekundu
 Pracovní teplota: 0 °C až 75 °C
 Teplota skladování: -10 °C až 50 °C, relativní vlhkost < 85 %
 Napájení: 3 x 1,5V AAA
 Pojistka: F250 mA/250 V, Ø 5 x 20 mm
 Slabá baterie: indikuje pomocí symbolu baterie na displeji
 Indikace překročení rozsahu: zobrazení čísla „OL“ na LCD
 Kategorie měření: CAT II (600 V)
 Rozměry a hmotnost: 158 x 75 x 35 mm; 200 g (baterie připojeny)

Přesnost měření

Přesnost je daná po dobu jednoho roku od kalibraje přístroje při 18 °C až 28 °C při relativní vlhkosti do 75 % a má tvar: $\pm(\% \text{ z rozsahu} + (\text{nejnižší platné čísla}))$

Stejnomořný napětí (DC)

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200 mV	0,1 mV	$\pm(0,8 \% + 5)$
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	$\pm(0,8 \% + 5)$
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm(1 \% + 2)$

Vstupní impedance: 10 MΩ
 Ochrana před přetížením: 600 V DC/AC rms (rozsah 200 mV: 250 V DC/AC rms)

Δ Maximální vstupní napětí: 600 V DC

Střídavé napětí (AC)

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	$\pm(1 \% + 5)$
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm(1,2 \% + 5)$

Vstupní impedance: 10 MΩ
 Frekvenční rozsah: 40 Hz až 400 Hz
 Ochrana před přetížením: 600 V DC/AC rms

Jde o průměrnou hodnotu, odpovídající kalibrování efektivnímu sinusovému průběhu
 Δ Maximální vstupní napětí: 600 V AC rms

Stejnomořný proud (DC)

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200 μA	0,1 μA	
2000 μA	1 μA	
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	
10 A	0,01 A	$\pm(2 \% + 10)$

Ochrana před přetížením: rozsah μA a mA: pojistka F 250 mA L 250 V
 rozsah 10 A nejštějně pojistku

Maximální vstupní proud: zdrojka INPUT max 200 mA; zdířka 10 A max 10 A
 (při měření proudu větším jako 5 A; délka měření musí být maximálně 15 sekund a další měření opakovat až po 15 minutách)

Úbytek napětí: rozsah 200 μA, 20 mA a 2 A: 20 mV
 rozsah: 2000 μA, 200 mA a 10 A: 200 mV

Δ Maximální napětí v rozpojeném měřeném obvodu musí být ≤ 250 V

Střídavý proud

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200 μA	0,1 μA	
2000 μA	1 μA	
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	
10 A	0,01 A	$\pm(3 \% + 10)$

Ochrana před přetížením: rozsah μA a mA: pojistka F 250 mA L 250 V
 rozsah 10 A nejštějně pojistku

Maximální vstupní proud: zdrojka INPUT max 200 mA; zdířka 10 A max 10 A
 (při měření proudu větším jako 5 A; délka měření musí být maximálně 15 sekund a další měření opakovat až po 15 minutách)

Úbytek napětí: rozsah 200 μA, 20 mA a 2 A: 20 mV
 rozsah: 2000 μA, 200 mA a 10 A: 200 mV

Frekvenční rozsah: 40 Hz až 400Hz
 Je to průměrná hodnota odpovídající kalibrování efektivnímu sinusovému průběhu
 Δ Maximální napětí v rozpojeném měřeném obvodu musí být ≤ 250 V

Stejnomořný proud (měření kleštěmi – volitelné příslušenství pro EM420A, B)

	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
měření	200 A	0,1 mV/0,1 A	$\pm(1,2 \% + 5)$
měření	1000 A	1 mV/1 A	$\pm(1,2 \% + 5)$

Ochrana před přetížením: 250V DC/AC rms

Maximální vstupní napětí: 200 mV

Střídavý proud (měření kleštěmi – volitelné příslušenství pro EM420A, B)

	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
měření	200 A	0,1 mV/0,1 A	$\pm(1,5 \% + 5)$
měření	1000 A	1 mV/1 A	$\pm(1,5 \% + 5)$

Ochrana před přetížením: 250V DC/AC rms

Maximální vstupní napětí: 200 mV

Nu modifikaci circuitele interne ale multimetrului!

- Acordați atenție spontană la măsurarea tensiunii mari mai mari de 30 V AC rms, 42 V valorilor de vârf sau 60 V DC. Există pericol de electrocutare!
- Dacă folosiți sondele de măsurare, asigurați-vă că le apăsați cu mâna în locul indicat.
- Deconectați sondele de la circuitul verifică înaintea deschiderii carcasei multimetrului.
- Nu efectuați măsurarea dacă capacul multimetrului este îndepărtat sau destrâns.
- Înlocuția bateriei imediat ce pe ecran apare indicația baterie desărcată în caz contrar se poate ajunge la situația, când măsurarea efectuată ulterior va fi eronată. Aceasta poate duce la rezultate false și deformate ale măsurării, având ca urmare accidente prin electrocutare.
- Categorie CAT II este destinată măsurării circuitelor unor aparate de joasă tensiune. Nu folosiți multimetrul pentru măsurarea intervalorilor incluse în categoria III și IV!

Avertizare

Folosiți multimetrul EM420B doar cum este specificat mai jos. Atfel se poate ajunge la deteriorarea aparatului sau pericularea sănătății dumneavoastră. Respectați următoarele instrucțiuni:

- Inainte de efectuarea măsurării rezistenței, diodelor sau curentului, deconectați circuitele de la sursele de energie și desărcăți condensatorii de înaltă tensiune.
- Inainte măsurării asigurați-vă că selectorul circular al intervalului de măsurare este în poziție corectă. În nici un caz nu efectuați modificări la intervalul de măsurare (rotind selectorul circular al programelor de măsurare) în timpul măsurării! S-ar putea provoca deteriorarea aparatului.
- Dacă veți măsura curentul, controlați siguranța multimetrului și opriți alimentarea circuitului înainte de conectarea multimetrului.

Descrierea aparatului

Multimetrul EM420B este din seria aparatelor compacte cu ecran numeric de 3,5 digit, care sunt destinate măsurării tensiunii continue și alternative, rezistenței, capacitații (doar EM420B), temperaturii, testării diodelor, testării bateriilor (doar EM420A) și examinării acustice a conductibilității circuitelor. Multimetrul este dotat cu memorie valorii maxime și a valorii aflate. Indică depășirea intervalului măsurării. Are funcția opririi automate.

Multimetrul este dotat cu protecție la suprasarcină și informează despre nivelul scăzut al bateriei. Utilizarea ideală a multimetrului EM420B este de ex. în ateliere, laboratoare și în gospodărie.

Imaginea frontală a multimetrului

1 Ecran - afișează cifre 3,5 digit, și informează maximă este 1999

2 Selectorul de măsurare a intervalor - reglarea automată a intervalorelor, dacă măsurări tensiunea, curentul, rezistența și capacitatea. În regimul intervalorului automat pe ecran este afișată indicația AUTO.

Pentru oprirea sau oprirea regimului manual al intervalorelor:

- Apăsați butonul RANGE
- Multimetrul trece în regimul manual și simbolul AUTO dispără. La fiecare apăsare RANGE se mărește intervalul. După atingerea intervalului maxim revine la intervalul minim.

- Pentru oprirea regimului manual țineți butonul RANGE timp de 2 secunde. Multimetrul revine la regimul automat și pe ecran apare indicația AUTO.

3 Butonul FUNC. - selectează măsurarea curentului alternativ sau continuu, la măsurarea unității unitățile în °C sau °F. Cu butonul FUNC se selectează măsurarea capacitatii sau verificarea continuității circuitelor.

4 Întrerupătorul multimetrului - prin apăsare pornesc sau opresc.

5 Selectorul funcțiilor și intervalor - selectează funcția solicitată și intervalul

6 Muza „10A“ - pentru fisa conductorului rosu (pozitiv) de măsurare cu sonda de măsurare pe intervalul de curent 10 A AC/DC.

7 Muza „COM“ - pentru fisa conductorului negru (negativ) de măsurare cu sondă.

8 Muza „INPUT“ - pentru fisa conductorului rosu (pozitiv) de măsurare cu sonda de măsurare a tensiunii, rezistenței, capacitații sau curentului până la 200 mA.

9 * butonul de iluminare a ecranului - întrând apăsând timp de 2 secunde, se oprește iluminarea ecranului. Iluminarea se stinge automat după 15 secunde sau se poate întreprinde, tîrând apăsat butonul timp de 2 secunde.

10 Butonul [DATA] - după apăsare se obține rejenerarea valorii tocmai măsurate și pe ecran apare inscripția [DATA]. Pentru încrezări apăsați din nou butonul și inscripția dispără.

11 Butonul [MAX] - după apăsare se va înregistra automat valoarea cea mai mare și pe ecran va fi inscripția [MAX]. După o nouă apăsare a butonului funcția se anulează și inscripția dispără.

În unele intervale funcția de înregistrare a valorii maxime nu este accesibilă.

Parametrii tehnicii

Ecran: LCD, 1999 (cifre 3,5) cu indicarea automată a polarității

Metoda de măsurare: integrare dublă descendente cu convertor A/D

Viteză citirii: de 2-3 x pe secundă

Temperatura de lucru: 0 °C la 40 °C < 75 %

Temperatura de depozitare: -10 °C až 50 °C, umiditate relativă < 85 %

Alimentarea: 3 x 1,5V AAA

Siguranță:

Baterie desărcătă: 250mA/250V, Ø 5 x 20 mm

Indicația depășirii intervalului: indică afișajul inscripției „OL“ pe ecran

Categoriea de măsurare:

CAT II (600 V)

Dimensiuni:

158 x 75 x 35 mm

Greutatea:

200 g (baterii incluse)

Precizia măsurării

Precizia este datea pe durata unui an de la calibrarea aparatului de la 18 °C la 28 °C

*C umiditate relativă la 75 % are forma: $\pm(\% \text{ din interval}) + (\text{cifre minime valabile})$

Tensiune continuă (DC)

Interval	Rezoluție	Precizie
200 mV	0,1 mV	$\pm(0,8 \% + 5)$
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	$\pm(0,8 \% + 5)$
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm(1 \% + 2)$

Impedanță de intrare:

10 MΩ

Protecție la suprasarcină:

600 V DC/AC rms

(Intervalul 200 mV: 250V DC/AC rms)

Tensiune de intrare maximă 600 V DC**Tensiune alternativă (AC)**

Interval	Rezoluție	Precizie
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	$\pm(1 \% + 5)$
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm(1,2 \% + 5)$

Impedanță de intrare:

10 MΩ

Intervalul de frecvență:

40 Hz až 400Hz

Protecție la suprasarcină:

600 V DC/AC rms

Notă: Este valoarea medie corespunzătoare unde efective calibrate sinusoidale.

Tensiunea maximă în circuitul măsurat decuplat trebuie să fie ≤ 250 V.**Curent alternativ**

Interval	Rezoluție	Precizie
200 μA	0,1 μA	
2000 μA	1 μA	$\pm(1,5 \% + 5)$
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	$\pm(3 \% + 10)$
10 A	0,01 A	

Protecție la suprasarcină:

Intervalul uA a mA: siguranță F 250 mA L 250 V

Intervalul 10 A fără siguranță

Muza INPUT max 200 mA; Muza 10 A max 10 A (la măsurarea curentului mai mare de 5A; durata măsurării trebuie să fie de maxim 15 secunde, iar repetarea măsurării se face după 15 minute)

Cădere tensiuni:

Intervalul 200 uA, 20 mA a 2 A: 20mV

Intervalul: 2000uA, 200mA a 10A: 200mV

Intervalul de frevență:

40 Hz až 400Hz

Notă: Este valoarea medie corespunzătoare unde efective calibrate sinusoidale.

Tensiunea maximă în circuitul măsurat decuplat trebuie să fie ≤ 250 V.

нові з встановленими параметрами.. Рекомендуємо користуватися якісними лужними батареями. Додержуйте полярність вкладених батарей. Після вимірювання батареї насадіть кришку та дбайливо поверніть замок.

⚠️ Перед вимірюванням батареї, наконечники вимірювання повинні бути відключені від вимірювального контура чи устаткування.

Вимірювання запобіжника

Коли в мультиметрі розігравляється запобіжник, це у більшості випадків помилкою у обслуговуванні.

Запобіжник вимірює завдяки за однаковий тип з однаковими параметрами.: F 250 mA L 250Vt, швидка реакція.

Запобіжник знаходиться під кришкою батареї. Після заміни, кришку батареї насадіть та і дбайливо закрите.

⚠️ Перед вимірюванням запобіжника, вимірюючи наконечники повинні бути відключені від вимірювального контура чи устаткування.

Обладнання

1 шт інструкція.

1 пара вимірювальних наконечників.

1 шт. температурна сonda типу K.

1 шт. редукція для вимірювання транзисторів.

1 шт. замок кришки батареї.

Правила щодо обслуговування мультиметру

⚠️ Заваження

Не пробуйте мультиметр ремонтувати самі чи його як завгодно перебудовувати, для такоїчинності не маєте відповідну кваліфікацію та для цього не маєте потрібні калібраторінні прилади.

Дбайте, щоб у внутрішні частини мультиметру не проникла вода – так можите запобігти травмам електричним струмом!

- Перед тим як зніміть кришку мультиметру, відключіть вимірюючі наконечники від тестованого контура.
- Регулярно чистіть корпус мультиметру вологу ганчіркою та відповідним миючим засобом (спаунтом). Мультиметр чистіть пільки після виключення та відключення.
- Для чищення не використовуйте розчинники чи шліфувальні засоби!

RO MULTIMETRU EM420B

Înaintea inceperii utilizării EM420B citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Sunteți subliniate mai ales pasajele importante care trebuie să se respecte în ceea ce privește securitatea și siguranța.

Multimetru a fost proiectat în conformitate cu norma IEC-1010 referitor la aparatelor de măsură electrice din categoria (CAT II 600V), clasa de securitate II și nivelul de poluare 2.

	current alternativ (AC)
	current continuu (DC)
	current alternativ sau continuu
	priză de pământ
	izolație dublă
	diodă
	sigurantă
	unități °C
	unități °F
	notația valorii maxime
	notația valorii aferente
	testul continuuțăii
	măsurarea cu ajutorul cleștelor (optional)
	interval automat
	baterie descarcată
	avertizare
	pericol de electrocutare
	declaratările de conformitate (CE)

- simbolul avertizează asupra pericolului de electrocutare

- Якщо довший час не користується мультиметром, виключіть його та вимініть батареї
- Мультиметр не зберігайте у місцях з високою вологістю чи високою температурою, чи на місцях де є сильне магнітні поле!
- При вимірюванні безпосереднього запобіжника переконайтесь, чи новий запобіжник є з того ж типу та параметрів, як первинний. запобіжник: (F250mA/250Vt), тип F, Ø 5 x 20 mm.

Не викидайте електроприлади, переносні батареї та акумулятори, які є сортованим побутовим відходом, використайте пункти, де ці відходи сортують. Актуальну інформацію про ці пункти можливо отримати у місцевих органів. Якщо електричні прилади укладені на звалище відходів, небезпечно речовина може просмоктитися у підземні води та попасті у продуктивні ланцюжок, та пошкодити ваше здоров'я, та ваш добробут.

Інформація на задній стороні мультиметру

Мультиметр європоданий відповідно з нормою IEC-1010, що відноситься до електронних вимірювальних приладів, які підлягають категорії (CAT II 600V), до класу безпеки II та до рівня забруднення 2.

Застереження

Перед користуванням прочитайте інструкцію. Перед відкриттям мультиметра вийміть вимірюючу провідниці з гнізд. Таким чином можете запобігти травмам електричним струмом.

Застереження

Для постійної охорони від перевантаження використовуйте запобіжник про відповідний струм та напругу.

Технічна допомога можливо отримати у постачальника:

EMOS spol. s r.o.,
Šírkova 295/17,
750 02 Praha 1-Město

www.emos.eu

Ochrana przed przetwarzaniem:
Próba pojemności obwodu:
250 V DC/AC rms
Kiedy jest odpór między 30 Ω a 100 Ω, bzućak może
a nemuszą znać.

Měření napětí

- Zapojte koncovku černého (záporného) měřicího vodiče s hrotom do záříky "COM" a koncovku červeného (kladného) pro měření napětí do záříky "INPUT".
- Kruhovým přepinačem nastavte druh měřeného napětí Vyberte měření v auto rozsahu (na displeji je zobrazen nápis AUTO) nebo stiskem tlačítka RANGE v odpovídajícím rozsahu očekávané hodnoty napětí.
- Při ručním nastavení a při neznámé hodnotě napětí vždy nastavte nejvyšší rozsah. Pokud se při měření v ručně nastaveném rozsahu objeví na displeji symbol "OL", je nutné přepnout na vyšší rozsah.
- Připojte měřicí hrot k měřenému zdroji napětí.
- Hodnota měřeného napětí se zobrazí na displeji. Jde-li o stejnospěrné napětí, a červený měřicí hrot je na plus polu, je indikován jako kladná hodnota napětí. V opačném případě se na displeji objeví znaménko minus.

Při malém rozsahu napětí se může hodnota napětí zobrazovat nestabilně. Měřicí hrot v tomto případě nebyl připojen ke zdroji napětí. To je normálně jen a nemá vliv na měření.

Nikdy měřitme neměřit napětí, které přesahuje rozsah 600V DC a nebo 600V AC.

- ⚠️ Při překročení rozsahu 600 V okamžitě ukončete měření. V opačném případě hoří poškozený multimetr a úraz elektrickým proudem.
- Zapojte koncovku černého (záporného) měřicího vodiče s hrotom do záříky "COM" a koncovku červeného (kladného) měřicího hrotu pro měření spojitosti obvodu do záříky "INPUT".
 - Vyberte kruhovým přepinačem rozsah .
 - Vyberte tlačítkem FUNC měření spojitosti obvodu – na displeji se zobrazí symbol .
 - Připojte měřicí hrot k měřenému obvodu. Pokud je odpór měřeného obvodu menší jak 30 Ω, spustí se bzučák.

Při neuzařeném obvodu se objeví symbol "OL" jak při překročení rozsahu. ▲ Před měřením odporu se prosím učte, že měřený objekt je odpojen od napájení a všechny kondenzátory jsou plně vybité.

Měření kapacity (pouze model EM420B)

- Zapojte koncovku černého (záporného) měřicího vodiče s hrotom do záříky "COM" a koncovku červeného (kladného) měřicího hrotu pro měření kapacity do záříky "INPUT".
 - Vyberte kruhovým přepinačem rozsah 1000μF, 20μF nebo nF.
 - Vyberte auto nebo ruční měření pomocí tlačítka RANGE.
 - Připojte měřicí hrot k měřenému objektu (kondenzátoru). Pokud se jedná např. o elektrolytický kondenzátor, dodržte u měření polaritu, (červený měřicí kabel by měl být připojen k plus kondenzátoru, černý k zápornému polu kondenzátoru). Hodnota měřené kapacity se zobrazí na displeji.
 - Při malém rozsahu kapacity se může hodnota kapacity zobrazovat nestabilně. Měřicí hrot v tomto případě nebyl připojen ke zdroji napětí. To je normálně jen a nemá vliv na měření.
- Test spojitost obvodu**
- Zapojte koncovku černého (záporného) měřicího vodiče s hrotom do záříky "COM" a koncovku červeného (kladného) měřicího hrotu pro měření spojitosti obvodu do záříky "INPUT".
 - Vyberte kruhovým přepinačem rozsah .
 - Vyberte tlačítkem FUNC měření spojitosti obvodu – na displeji se zobrazí symbol .
 - Připojte měřicí hrot k měřenému obvodu. Pokud je odpór měřeného obvodu menší jak 30 Ω, spustí se bzučák.

Měření diod

- Zapojte koncovku černého (záporného) měřicího vodiče s hrotom do záříky "COM" a koncovku červeného (kladného) měřicího hrotu pro měření diod do záříky "INPUT".
- Vyberte kruhovým přepinačem rozsah .
- Vyberte tlačítkem FUNC měření diod a na displeji se zobrazí symbol .
- Připojte červený měřicí hrot na anodu diody a černý měřicí hrot na katodu diody. Přiblížte měřicí hrot k propustné sondě směrem se objeví na displeji symbol "OL".

Měření tranzistorů (zesílení)

- Vyberte kruhovým přepinačem rozsah hFE.
- Zapojte redukci pro měření tranzistorů do záříky COM (minus) a INPUT (plus) podle obrázku 2. Pozor na správné připojení!
- Před měřením zjistěte, zda se jedná o typ tranzistoru s přechodem NPN nebo PNP a určete báz, emitor a kolektor. Zasuvte vývody tranzistoru do označených dér v redukci.
- Přiblížte hodnotu tranzistorového zesílení hFE se objeví na displeji.

Měření teploty

- Vyberte kruhovým přepinačem rozsah Temp.
- Vyberte jednotku teploty °C nebo °F tlačítkem FUNC.
- Zapojte černou koncovku (minus) do záříky COM a červenou koncovku (plus) tlačítka sondy typu K do záříky INPUT.
- Opatrně přiložte konec teplotní sondy k měřenému předmětu. Předmět nesmí být připájen a pozor na rotující části různých zařízení. Po chvíli se naměřená teplota objeví na displeji.

Měření baterií (pouze model EM420A, C)

- Zapojte koncovku černého (záporného) měřicího vodiče s hrotom do záříky "COM" a koncovku červeného (kladného) měřicího hrotu pro měření baterií do záříky "INPUT".
- Nastavte kruhovým přepinačem rozsah 1,5 V, 3 V nebo 9 V podle typu baterie, kterou chcete měřit.
- Připojte červený měřicí hrot na baterii, kterou chcete měřit. Dodržujte polaritu. Na displeji se objeví hodnota napětí baterie.

Automatické vypínání

Multimetru se automaticky vypne po 15 minutách nečinnosti. Před automatickým vypnutím multimetru několikrát zapíjá. Vypnutí nastane do 1 minuty a provází je delší pípnutí. Multimetru se zapne stiskem kteréhokoli tlačítka nebo otvíráním kruhového přepínače rozsahu. Stiskněte-li klávesu po automatickém vypnutí, funkce automatického vypnutí se vyřídí.

Výměna baterií

Objeví se na displeji symbol vybité baterie, je nutno baterie vyměnit. Pro výměnu použijte šroubovák odpovídající velikosti (menší typ může poškodit zámků) a jemně točte o 90 ° zámek krytu baterií na zadní straně multimetru (viz obr. 3). Při použití hrubé sily hrozí poškození středního zámku. Vyměňte slabé baterie za nové s předepsanými parametry. Doporučujeme použít kvalitní alkalicell baterie. Dodržujte polaritu vkládaných baterií. Po výměně baterie nasadte kryt a pečlivě otočte zámek. ▲ Před výměnou baterie musí být odpojeny červený měřicí hrot od měřeného obvodu nebo zařízení.

Перемінний струм

Діапазон	Диференції	Точність
200 μ A	0.1 μ A	
2000 μ A	1 μ A	$\pm(1.5\% + 5)$
20 mA	0.01 mA	
200 mA	0.1 mA	
2 A	0.001 A	
10 A	0.01 A	$\pm(3\% + 10)$

Охорона від перевантаження:

Діапазон 1A а та мА : запобіжник F 250 mA L 250V

Діапазон 10A незабезпечений запобіжником

Максимальний вхідний струм: гніздо INPUT макс. 200 mA

Гніздо 10 A макс 10 A

(під час міряння вищого струму ніж 5A; час вимірювання максимально повинен бути 15 секунд та наступні вимірювання повторятися тільки після 15 хвильок)

Падіння напруги:

діапазон 200 uA, 20 mA та 2 A: 20 mV

діапазон: 2000 uA, 200 mA та 10A: 200mV

Частотний діапазон: від 40 Hz до 400Hz

Помітка: Це є середня величина, що відповідає калібраційному ефективному синусовому проходженню

⚠️ Максимальна напруга у раз, єдиному вимірюючому контурі повинна бути ≤ 250 Vt.**Постійний струм (вимірювання кліщами – обладнання на вибір для EM420A, B)**

Діапазон	Диференції	Точність
вимірювання	200 A	0.1 mV/0.1 A
вимірювання	1000 A	1 mV/1 A

Охорона від перевантаження: 250 Bt DC/AC rms

Максимальна вхідна напруга: 200 mV

Перемінний струм(вимірювання кліщами – обладнання на вибір для EM420A, B)

Діапазон	Диференції	Точність
вимірювання	200 A	0.1 mV/0.1 A
вимірювання	1000 A	1 mV/1 A

Охорона від перевантаження: 250Bt DC/AC rms

Максимальний вхідний струм: 200 mV

Частотний діапазон: від 40 Hz до 400Hz

Помітка: Це є середня величина, що відповідає калібраційному ефективному синусовому проходженню

Опір

Діапазон	Диференції	Точність
200 Ω	0.1 Ω	$\pm(1.2\% + 5)$
2 k Ω	0.001 k Ω	
20 k Ω	0.01 k Ω	$\pm(1\% + 5)$
200 k Ω	0.001 k Ω	
2 M Ω	0.0001 M Ω	$\pm(1.2\% + 5)$
20 M Ω	0.01 M Ω	$\pm(1.5\% + 5)$

Напруга вхопусти: 0.25 Vt

Охорона від перевантаження: 250 Bt DC/AC rms

Температура

Діапазон	Диференції	Точність
-20 °C ~ 1000 °C	1 °C	-20 °C ~ 0 °C $\pm(5\% + 4)$ 0 °C ~ 400 °C $\pm(1\% + 3)$ 400 °C ~ 1000 °C $\pm(2\% + 3)$
0 °F ~ 1800 °F	1 °F	0 °F ~ 50 °F $\pm(5\% + 4)$ 50 °F ~ 750 °F $\pm(1\% + 3)$ 750 °F ~ 1800 °F $\pm(2\% + 3)$

Охорона від перевантаження: 250 Bt DC/AC rms

Тест батареї (для моделі EM420A,C)

Діапазон	Диференції	Funkcie
1.5 Вт	0.01 Вт	На дисплеї зобразиться приблизна напруга батареї
3 Вт	0.01 Вт	
9 Вт	0.01 Вт	

Охорона від перевантаження:

Діапазон 1.5 Вт та 3 Вт : запобіжник F 250 mA L 250Vt

Діапазон 9 Вт: 250Вт DC/AC rms

Струм навантаження: діапазон 1.5Вт : приблизно 50 mA

діапазон 3 Вт : приблизно 30 mA

діапазон 9 Вт : приблизно 12 mA

Потужність

Діапазон	Диференції	Точність
20 nF	0.01 nF	$\pm(8\% + 10)$
200 nF	0.1 nF	
2 μ F	0.001 μ F	
20 μ F	0.01 μ F	$\pm(5\% + 5)$
200 μ F	0.1 μ F	
1000 μ F	1 μ F	$\pm(8\% + 10)$

Охорона від перевантаження: Діапазон 200uF та 1000uF: без захисту

Інші діапазони: захист: F 250 mA L 250Vt

Напруга вхопусти:

0.5 Вт

Охорона від перевантаження: 250 Вт DC/AC rms

Тест діоду та сполучення контурів

Опис	Помітка
→ На дисплеї зобразиться приблизна напруга діода у прямому напрямленні	Open circuit Voltage: about 1.5 V
• Вставленні зумер, спінагліз, що опір в контурі є менший ніж 30 Ω	Open circuit Voltage: about 0.5 V

Охорона від перевантаження: 250 Bt DC/AC rms

Для тесту сполучення контурів:

Коли опір є менший 30 Ω та 100 Ω , зумер звучить, але також і не мусить звучати.**Вимірювання струму**

1. Вставте наконечник чорного (негативного) вимірюючого провідника з наконечником у гніздо "COM" та наконечником червоного (позитивного) провідника для вимірювання напруги у гніздо "INPUT".
2. Круговим перемикачем наставте вид вимірюваної напруги V чи A . Виберіть вимірювання у відповідному діапазоні, на дисплеї зобразиться надпис AUTO чи стиснення кнопки RANGE у відповідному діапазоні чеканої величини напруги.
3. Під час ручного встановлення, та при не знайомі величині напруги, завжди встановіть максимальний діапазон. Якщо при вимірюванні в руці наставленому діапазоні, на дисплеї зобразиться символ "OL", необхідно перемінити на вищий діапазон.
4. Підключіть вимірювальні наконечники до вимірювального джерела напруги.

На дисплеї зобразиться величина вимірюваної напруги. Якщо говориться про постійну напругу, і червоний вимірюючий наконечник знаходитьться на plus полі, показується як позитивна величина напруги. У протилежному випадку на дисплеї зобразиться знак minus. При малому діапазоні напруги, величина напруги може зображенням на стабільні. Вимірювальні наконечники у цьому випадку не були приєднані до джерела напруги.

Це являється нормальним явищем та немає впливу на вимірювання. Николи мультиметром не вимірюйте напругу, котра перевищує діапазон 600Вт DC чи 600Вт AC.

⚠️ Для перевищені діапазону 600 Вт моментально перевірить вимірювання. У іншому випадку може пошкодитися мультиметр та може статися травма електричним струмом.

Вимірювання струму

1. Вставте наконечник чорного (негативного) вимірюючого наконечника для вимірювання струму меншого ніж 200 mA у гніздо "INPUT". Якщо діапазон вимірюваного струму знаходитьться у межах від 200 mA до 10 A вставте червоний вимірюючий наконечник у гніздо "10A".
2. Круговим перемикачем наставте вид вимірюваного струму uA, mA чи A.
3. Під час встановлення вручну, та при не знайомі величині струму, завжди встановіть максимальний діапазон, котрий знижується аж до

• Pred meraním sa presvedčte, že je kruhový prepínač rozsahu meraní nastavený v správnej polohe. V žiadnom prípade nevykonávať žiadne zmeny v meracom rozsahu (pozatáčanie kruhového prepínača programom meraní) v priebehu merania! Mohlo by dojst k poškodeniu prístroja.

• Ak budete merať prúd, skontrolujte poistku multimetra a vypnite napájanie obvodu predtým, než k nemu multimetr pripojíte.

Popis prístroja

Multimeter EM420B je z rady kompaktných prístrojov s 3,5 číslicovým displejom, ktoré sú určené pre meranie jednosmerného a striedavého napätia, jednosmerného prúdu, odporu, kapacití (iba EM420B), teploty, testovanie diód, test batérie (iba EM420A) a zvukovej skúsky vodivosti a obvodov. Multimeter je vybavený pridržiavcom maximálnej hodnoty a zobrazením údajov. Indikuje prekročenie meraného rozsahu. Má funkciu automatického vypnutia. Multimeter poskytuje ochranu pred preťažením a informuje o nízkom stavu batérie. Ide alej použiť multimetr EM420B je napr. v dielňach, laboratóriach a domácnostach.

Čelný poľohad na multimeter

1. **Dispôl** – zobrazuje 3,5 číslice a maximum zobrazenia je 1999
2. **Prepiňač meraného rozsahu** – automatické nastavenie rozsahu, pokiaľ meriate napätié, prúd, odpor a kapacitu. V režime automatického rozsahu je na displeji nápis AUTO.

a) Pre voblu či ukončenie manuálneho režimu rozsahu stlačte tlačidlo RANGE. Multimeter predej do manuálneho režimu a symbol AUTO zmizne. Pri každom dôsledku stlačenia RANGE sa zvýšuje rozsah. Po dosiahnutí najvyššieho rozsahu sa opäť vráti k najnižšiemu rozsahu.

b) Po ukončení manuálneho režimu stlačte tlačidlo RANGE na dobu 2 sekúnd. Multimeter sa vráti do automatického režimu a displej sa objaví nápis nápis AUTO.

3. **Tlačidlo FUNC.** – prepina meranie striedavého alebo jednosmerného prúdu, pri meraní teploty jednotky v °C alebo °F. Tlačidlo FUNC. sa volí meranie diód alebo vodivosti testovodov.

4. **Vypínač multimetra** – stlačenie zapína alebo vypína

5. **Prepiňač funkcií a rozsahu** – volí požadovanú funkciu a rozsah

6. **Zdieľka „10A“** – pre koncovku čierneho (kladného) meracieho vodiča s hrotom k meraniu prúdu na prúdovom rozsahu 10 A / AC / DC.

7. **Zdieľka „COM“** – pre koncovku čierneho (záporného) meracieho vodiča s hrotom k meraniu napätiá, odporu, kapacity alebo prúdu do 200 mA.

9. **Tlačidlo podsvietenie displeja** – podrážník po dobu 2 sekúnd dôsledkom podsvietenia. Podsvietenie automaticky zhasne po 15 sekundách alebo ho možno vypnúť opäť podrážníkom tlačidla po dobu 2 sekúnd.

10. **Tlačidlo [DATA]** – po stačení dôsledku podrážníka práve meranej hodnoty a na displeji sa objaví nápis [DATA]. Pre ukončenie stlačte opäť tlačidlo a nápis zmizne.

11. **Tlačidlo [MAX]** – po stačení sa bude automaticky zaznamenávať najvyššia hodnota a na displeji bude nápis [MAX]. Po opäťovnom stlačení tlačidla sa funkcia zruší a nápis zmizne.

V niektorých rozsnoch nie je funkcia záznamu najvyššej hodnoty dostupná.

Technické parametre

Dispôl: LCD, 1999 (3,5 číslice) s automatickou indikáciou polarity

Metoda merania: dvójita zopatrú integrácia A/D prevodníkom

Rýchlosť čítania: 2-3 x za sekundu

Pracovná teplota: 0 °C až 40 °C < 75 %

Teplota skladovania: -10 °C až 50 °C, relativná vlhkosť < 85 %

Napájanie: 3 x 1,5 V AAA

Poistka: F250mA/250V, Ø 5 x 20 mm

Slabá batéria: indikácia pomocou symbolu batérie na displeji zobrazenia čísla „OL“ na LCD

Kategórie meraní: CAT II (600 V)

Rozmery, hmotnosť: 158 x 75 x 35 mm, 200 g (priložené batérie)

Presnosť meraní

Presnosť je daná po dobu jedného roku od kalibrácie prístroja pri 18 °C až 28 °C pri relatívnej vlhkosti do 75 % a má tvar: $\pm(\% \text{ zo rozsahu}) + (\text{najnižšie platné číslice})$

Jednosmerné napätie (DC)

Rozsah	Rozlišenie	Presnosť
200 mV	0.1 mV	$\pm(0.8\% + 5)$
2 V	0.001 V	
20 V	0.01 V	$\pm(0.8\% + 5)$
200 V	0.1 V	
600 V	1 V	$\pm(1\% + 2)$

Vstupná impedancia: 10 MΩ

Ochrana proti preťaženiu: 600 V DC/AC rms

(rozsah 200 mV: 250 V DC/AC rms)

⚠️ Maximálne vstupné napätie: 600 V DC

Striedavé napätie (AC)

Rozsah	Rozlišenie	Presnosť
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	$\pm(1\% + 5)$
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm(1.2\% + 5)$

Vstupná impedancia: 10 MΩ

Frekvenčný rozsah: 40 Hz až 400 Hz

Ochrana proti preťaženiu: 600 V DC/AC rms

Poznámka: Je to priemerná hodnota odpovedajúca kalibrovanému efektívnuemu sínusovému priebehu

⚠️ Max. vstupné napätie: 600 V AC rms

Jednosmerný prúd (DC)

Rozsah	Rozlišenie	Presnosť
200 μ A	0,1 μ A	
2000 μ A	1 μ A	$\pm(1.2\% + 5)$
20 mA	0,01 mA	
200		

Wechseln Sie die Sicherung jeweils gegen denselben Typ mit denselben Parametern: F 250 mA L 250V, schnelle Reaktion.

Die Sicherung befindet sich unter dem Batterieverdeck. Setzen Sie das Batterieverdeck nach dem Wechsel sorgfältig auf.

⚠ Vor dem Sicherungswechsel müssen die Messspitzen vom gemessenen Kreis oder von der Anlage getrennt werden.

Anweisungen zur Wartung des Multimeters

⚠ Hinweis

Versuchen Sie nicht, den Multimeter zu reparieren oder irgendwie zu korrigieren, wenn Sie für eine solche Tätigkeit nicht qualifiziert sind und wenn Ihnen keine erforderlichen Kalibrierungsgeräte zur Verfügung stehen.

Achten Sie darauf, dass ins Multimeterinnere kein Wasser eindringt - so vermeiden Sie eine Stromunfall!

- Bevor Sie das Multimeterverdeck öffnen, trennen Sie die Messspitzen vom getesteten Kreis.
- Reinigen Sie den Körper des Multimeters mit einem feuchten Tuch und einem feinen Waschmittel (Surfactant). Die Reinigung ist lediglich beim ausgeschalteten und getrennten Multimeter durchzuführen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungs- oder Schleimittel!
- Falls Sie den Multimeter über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schalten Sie ihn aus und nehmen Sie Batterien heraus.
- Bewahren Sie den Multimeter an Stellen mit großer Feuchtigkeit und Temperatur oder in der Umgebung, wo starkes magnetisches Feld besteht!
- Vergewissern Sie sich beim Wechsel der Sicherung, dass die neue Sicherung von demselben Typ und derselben Spanne wie die Originalsicherung ist. Sicherung: (F250mA/250V), Typ F, Ø 5 x 20 mm.

Entsorgen Sie elektrische Verbraucher, übertragbare Batterien und Akkumulatoren nicht als unsortierter Kommunalabfall, verwenden Sie die Sammelstellen des sortierten Abfalls. Setzen Sie sich wegen den aktuellen Informationen über die

Sammelstellen mit den jeweils örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf Müllabladestellen deponiert werden, können Gefahrstoffe ins Gewässer eindringen und in die Lebensmittelverarbeitung sowie Ihre Gesundheit und Behaglichkeit beschädigen bzw. gefährden.

Zubehör

- 1 Stück Anweisung
- 1 Paar Messspitzen
- 1 Stück Wärmesonde vom Typ K
- 1 Stück Reduktion für die Messung von Transistoren
- 1 Stück Schloss des Batterieverdecks

Informationen auf der Rückseite des Multimeters:

Der Multimeter wurde in Übereinstimmung mit der Norm IEC-1010 entworfen, die sich auf in die Kategorie (CAT II 600V), in die Sicherheitsklasse II und für die Verschmutzungsebene 2 fallende elektronische Messgeräte beziehen.

Warnung **⚠ ⚠**

Lesen Sie vor der Benutzung sorgfältig die Anweisung. Trennen Sie vor dem Öffnen des Multimeters die Messschlösser von den Buchsen. So vermeiden Sie einen möglichen Stromunfall.

Warnung

Für den kontinuierlichen Überlastungsschutz ist die Sicherung mit dem vorgeschriebenen Strom und Spannung zu verwenden.

Die technische Hilfe können Sie beim Lieferanten einholen:

EMOS spol. s.r.o.,
Šírova 295/17,
750 02 Přerov I-Město

www.emos.eu

mať byť pripojený k plus kondenzátoru, čierny k zápornému pôlu kondenzátoru). Hodnota meranej kapacity sa zobrazí na displeji.

Pri malom rozsahu kapacity sa môže hodnota kapacity zobrazovať nestabilne. Meracie hroty v tomto prípade neoboli pripojené k objektu (kondenzátoru). Je to normálny jav a nemá vplyv na meranie.

Test spojitosť obvodov

1. Zapojte koncovku čierneho (záporného) meracieho vodiča s hrotom do zdielky "COM" a koncovku červeného (kladného) meracieho hrotu pre meranie spojitosť obvodov do zdielky "INPUT".
2. Vyberte kruhovým prepinačom rozsah **•••**.
3. Vyberte tlačítkom FUNC meranie spojitosť obvodov a na displeji sa zobrazí symbol **•••**.
4. Pripojte meracie hroty k meranému obvodu. Pokiaľ je odpor meraného obvodu menší ako 30Ω, spustí sa bzučák.

Meranie diód

1. Zapojte koncovku čierneho (záporného) meracieho vodiča s hrotom do zdielky "COM" a koncovku červeného (kladného) meracieho hrotu pre meranie diód do zdielky "INPUT".
2. Vyberte kruhovým prepinačom rozsah **→•**.
3. Vyberte tlačítkom FUNC meranie diód a na displeji sa zobrazí symbol **→•**.
4. Pripojte čiervený meraci hrot na anódu diódy a čierny meraci hrot na katódu diódy. Približné napätie v prieplnom smere sa objaví na displeji. Pri prehodení polárity sa na displeji objaví nápis "OL".

Meranie tranzistorov (z osoleniu)

1. Vyberte kruhovým prepinačom rozsah hFE.
2. Zapojte redukciu pre meranie tranzistorov do zdielok COM (minus) a INPUT (plus) podľa obrázku 2. Pozor na správne pripojenie!
3. Pred meraním zistite, či sa jedná o typ tranzistoru s prechodom NPN alebo PNP a určitej bázii, emitor a kolektor. Zasúvate vývody tranzistoru do označených dier v redukcii.
4. Približné hodnotu tranzistorového zosilnenia hFE sa objaví na displeji.

Meranie teploty

1. Vyberte kruhovým prepinačom rozsah hFE.
2. Vyberte jednotku teploty °C alebo °F tlačítkom FUNC.
3. Zapojte čierne koncovky (minus) do zdielky COM a červenú koncovku (plus) tepelné sondy typu K do zdielky INPUT.
4. Opatre prelítajte koniec tepelnéj sondy k meranému predmetu. Predmet nesmie byť pod napätiom a pozor na roztújce časti rôznych zariadení. Po chvíli sa nameraná teplota objaví na displeji.

Meranie batérií (iba model EM420A, C)

1. Zapojte koncovku čierneho (záporného) meracieho vodiča s hrotom do zdielky "COM" a koncovku červeného (kladného) meracieho hrotu pre meranie batérie do zdielky "INPUT".
2. Nastavte kruhovým prepinačom rozsah 1,5 V, 3 V alebo 9 V podľa typu batérie, ktorú chcete merat.
3. Pripojte meracie hroty na batériu, ktorú chcete merat. Dordržujte polaritu. Na displeji sa zobrazí hodnota napäcia batérie.

Automatické vypínanie

Multimeter sa automaticky vypne po 15 minútach nečinnosti. Pred automatickým vypnutím multimeter niekoľkokrát zapípa. Vypnutie nastane do 1 minúty a sprevádzza ho dlhšie pripnutie. Multimeter sa zapne stlačením ktoréhokoľvek tlačítka alebo otvorením kruhového prepinača rozsahu. Ak stlačíte klávesu **DATAB** po automatickom vypnutí, funkcia automatického vypnutia sa vyradi.

Výmena batérie

Ak sa objavi na displeji symbol batérie, je nutné batériu vymeniť. Pre výmenu použite šraubovník odpovedajúci veľkosti (menší typ môže poškodiť zámok) a jemne točte o 90° zámok krytu batérie na zadnej strane multimetru (vid obr. 3). Pri použíti hubej sily hrozí poškodenie otvoreného zámku. Vymenite slabé batérie za nové s predpísanými parametrami. Doporučujeme použiť kvalitné alkalické batérie. Dordržujte polaritu vkladanych batérií. Po výmeni batérie nasadte kryt a pozorne otocite zámok.

⚠ Pred výmenou batérie musia byť odpojené meracie hroty od meraného obvodu alebo zariadenia.

Výmena poistky

Ak dojde v multimetri k pretaveniu poistky, je to väčšinou spôsobené chybou obsluhu.

Poistku vymeňte vždy za rovnaký typ s rovnakými parametrami: F 250 mA L 250V, rychlá reakcia.

Poistka sa nachádza pod krytom batérií. Po výmene nasadte a pozorne uzavrite kryt batérií.

⚠ Pred výmenou poistky musia byť odpojené meracie hroty od meraného obvodu alebo zariadenia.

Príslušenstvo

1 ks návod

1 pár meracie hroty

1 ks teplotná sonda typu K

1 ks redukcia pre meranie tranzistorov

1 ks zámok krytu batérie

Pokyny k údržbe multimetra

⚠ Upozornenie

Nepokúsite sa multimeter opravovať alebo akókoľvek upravovať, ak nie ste kvalifikovaní pre takúto činnosť a ak nemáte k dispozícii potrebné kalibráčne prístroje. Dabajte, aby do vnútorenej časti multimetra nevnikla voda – zabráňte tak úrazu elektrickým prípadom!

• Než otvoríte kryt multimetra, odpojte meracie hroty od testovaného obvodu.

• Pravidelne čistite telo multimetra vlhkou handričkou a jemným čističom protištredom (saponatom). Čistenie vykonávajte iba pri odpojenom a vypnutom multimeteri.

• K čisteniu nepoužívajte rozpúšťadlá alebo brusné prostriedky!

• Ak nepoužívate multimeter dlhšiu dobu, vypnite ho a vyberte batérie.

• Multimeter nechovajte v miestach s vysokou vlhkosťou a teplotou alebo v prostredí, kde je silné magnetické pole!

• Pri výmeni bezpečnostnej poistky sa uistite, že nová poistka je rovnakého typu a rozsáhu ako pôvodná. Poistka: (F250mA/250V), typ F, Ø 5 x 20 mm.

Nevhadzujte elektrické spotrebiče, prenosné batérie a akumulátory ako nedriedený komunálny odpad, použité zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zbernych miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skálachodach odpadov, nebezpečné látky môžu preskačať do podzemnej vody a dosťať sa do potravinového refačca a poškodzovať vaše zdravie a pohodl.

Informácie na zadnej strane multimetra:

Multimeter bol navrhnutý v súlade s normou IEC-1010 vzhľadujúca sa na elektrické meracie prístroje spadajúce do kategórie (CAT II 600V), do bezpečnostnej triedy II a pre urovne zniedisťenia 2.

Varovanie

Pre stálu ochranu pred preťažením používajte poistku na predpísaný prúd a napätie

Teknicky pomoc možno získať u dodávateľa:

EMOS SK s.r.o.,

Hlinická 409/22,

014 01 Bytča

www.emos.eu

UA МУЛЬТИМЕТР EM420B

⚠ Перед тим, як почнете користуватися EM420B, дбайливо прочитайте цю інструкцію для обслуговування. У ній, зокрема підкresлені важливі пасажі, котрі трактують Зпро основну техніку безпеки при користуванні цим пристладом. Таким чином, можливо запобігти травмам від електричного струму чи пошкодження пристладу.

Мультиметр був запропонованій відповідно з нормою IEC-1010, що відноситься до електронних вимірювальних пристладів та підлягає категорії (CAT II 600V), до класу безпеки II та до рівня забруднення 2.

	změnný strom (AC)
	postižný strom (DC)
	změnný či postižný strom
	zazemlenie
	podvináva izolačia
	diód
	zapobížnik
	odinička oC
	odinička oF
	zapis maximálnjej hodiny
	zapis vložených dát
	test zväzky
	vymíernovanie za dopomokoju klíčov (na výber)
	automatický diapazón
	rozprádlenie batérie
	poperedznenia
	nебезпека трамваю електричним струмом
	diklaračia pro zgodu (CE)

⚠ - символ, poperedzujúci pri nebezpečnosti tramvaia elektricznym stromem.

⚠ - symbol zastereznenia, nebezpečenstva rizika. Predlídajte vysoku výsahu pasajakom v instrukcií, de cey znak využitý.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Дбайте зокрема послідуючим інструкціям:

- Перед тим, як почнете користуватися мультиметром користуватися, уважно перевірте, чи прилад не пошкоджений. Якщо на корпусі приладу виявите явні пошкодження, не проводите жодних вимірювань! Перевірте, чи поверхність мультиметру не пошкрабана та бічні з'єднання не розлєши.
- Також перевірте ізоляцію на вимірювальних зондах. При пошкодженні ізоляції затримте небезпечною трамваю електричним струмом. Не користуйтесь пошкодженими вимірювальними зондами!
- Забороняється вимірювати напругу вищу ніж 600 Вт, чи струм вищий ніж 10 A!
- Забороняється вимірювати струм, якщо напруга вхолосту у раздільному контуру вища ніж 250 Вт.
- Клема „COM“ повинна завжди бути приєднана до функціонального заземлення.
- Якщо виявите нестандартні висновки вимірювання, мультиметр не використовуйте.莫žete byť pererazivé zapojení. Klyko. Je vysne vnevník významu výrobcu. Vymenite slabé batérie za nové s predpísanými parametrami. Doporučujeme použiť kvalitné alkalické batérie. Dordržujte polaritu vkladanych batérií. Po výmeni batérie nasadte kryt a pozorne otocite zámok.
- Не використовуйте та не зберігайте мультиметр в середовищах з високою температурою, де порох та вологість. Також, не рекомендуємо користуватися пристадом у середовищі, де може існувати сильне магнітні поле, чи де загрожує небезпека виbuchu чи pokoji.
- При заміні запасних частин мультиметру (наприклад, batérie, zapobížnika), використовуйте завжди запчастини однакового типу та специфікації. Zamínuť robit kolí výklopných tva vzdeleností mulltymetru.
- Перед тим, як мультиметр підключите до контуру, у якому хочите вимірювати струм, відключіть живлення даного контуру.
- Не використовуйте та не зберігайте мультиметр в середовищах з високою температурою, де порох та вологість. Також, не рекомендуємо користуватися пристадом у середовищі, де може існувати сильне магнітні поле, чи де загрожує небезпека виbuchu чи pokoji.
- При заміні запасних частин мультиметру (наприклад, batérie, zapobížnika), використовуйте завжди запчастини однакового typu та специфікації. Zamínuť robit kolí výklopných tva vzdeleností mulltymetru!

PL MULTIMETR EM391

Przed rozpoczęciem korzystania z EM420B prosimy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi. Są w niej zaznaczone szczególnie ważne fragmenty, które omawiają zasady bezpiecznej pracy z tym przyrządem. W ten sposób przeciwdziałamy ewentualnemu porażeniu prądem elektrycznym albo uszkodzeniu przyrządu.

Multimetr został zaprojektowany zgodnie z normą IEC-1010, która dotyczy elektrycznych przyrządów pomiarowych zaliczanych do kategorii (CAT II 600V), do klasy bezpieczeństwa II i poziomu zakłócenia 2.

	Prąd zmienny (AC)
	Prąd stały (DC)
	Prąd stały albo zmienny
	Uziemienie
	Podwójna izolacja
	Dioda
	Bezpiecznik
	Jednostka °C
	Jednostka °F
	Zapis wartości maksymalnej
	Zapis wyświetlonej wartości
	Test ciągłości
	Pomiar za pomocą cęgów (opcjonalne)
	Zakres automatyczny
	Rozładowana bateria
	Ostrzeżenie
	Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
	Deklaracja zgodności (CE)

- symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym
 - symbol ostrzegający przed zagrożeniem. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na fragmenty instrukcji, w których ten symbol został użyty!

⚠ UWAGA

W szczególności przestrzegamy następujących instrukcji:

- Przed uruchomieniem multimeter sprawdzamy, czy przyrząd nie jest uszkodzony. Jeżeli na przyrządzie będą widoczne uszkodzenia, to nie wykonujemy żadnych pomiarów! Sprawdzamy, czy powierzchnia multimetera nie jest podrapana, a połączenia bocznego poprzeszruszczone.
- Sprawdzamy zakresy zdom pomiarowych. Przy uszkodzeniu zakresu istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Szkodzonych sond pomiarowych nie używamy!
- Nie mierzymy napięcia przekraczających 600 V, albo prądów większych od 10 A!
- Nie mierzymy prądu, jeżeli napięcie jałowe przekracza 250 V w rozłączonym obwodzie.
- Zadisk „COM” musi być zawsze podłączony do pomiarowej ziemi odniesienia.
- Jeżeli stwierdzimy niemormalne wyniki pomiarów, przestaniamy korzystać z tego multimetru. Mogły się przepalić bezpieczniki. Jeżeli nie możemy zlokalizować usterek, skontaktuj się z ośrodkiem serwisowym.
- Nie mierzmy multitemetrem wyższych napięć (i prądów), niż są podane na przednim panelu multimetru. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym i uszkodzenia multitemetru!
- Przed włączeniem sprawdzamy, czy multimeter pracuje poprawnie. Sprawdzamy go w obwodzie, którego dane są nam znane.
- Przed podłączeniem multimetera do obwodu, w którym chcemy mierzyć prąd, wyłączamy zasilanie tego obwodu.
- Nie korzystamy i nie przechowujemy multimeteru w pomieszczeniach z wysoką temperaturą, zapylonymi i wilgotnymi. Nie zalecamy też korzystania z przyrządu w środowisku, w którym występują silne pola magnetyczne i gdzie zagraża niebezpieczeństwo wybuchu albo pożaru.
- Przy wymianie części multitemetru (na przykład baterie, bezpieczniki), korzystamy zawsze z zapasowych części tego samego typu i o tym samych parametrach. Wymiany wykonujemy przy odłączonym i wyciągniętym multitemetrem.
- Nie przerabiamy wewnętrznych połączeń multitemetru.
- Zachowujemy szczególną ostrożność przy pomiarze napięć wyższych od 30 V AC rms, 42 V w amplitudzie albo 60 V DC. Grozi porażeniem prądem elektrycznym!
- Jeżeli korzystamy z kołkowów pomiarowych, to musimy sprawdzić, czy trzymamy je w ręce po ogranicznikach.
- Kołkowym pomiarowym odłączamy o mierzonego obwodu przed otwarciem obudowy multitemetru.
- Nie mierzmy, jeżeli obudowa multimetera jest zdjęta albo położona.
- Wymieniamy baterię, jak tylko na wyświetlaczu pojawi się symbol ostrzegawczy

Opis przyrządu

Multimetr EM420B jest przyrządem kompaktowym z wyświetlaczem 3,5 cyfrowym, który jest przeznaczony do pomiaru napięcia prądu stałego i zmiennego, prądu zmienionego, rezystancji, pojemności (tylko EM420B), temperatury, testowania diod, testu baterii (tylko EM420A) i dźwiękowego sprawdzania ciągłości obwodów. Multimetr jest wyposażony w układ zapamiętywania wartości maksymalnej i wyświetlanych danych. Wykrywa przekroczenie zakresu pomiarowego. Ma funkcję automatycznego wyłączenia. Multimetr posiada ochronę przed przeciążaniem i informuje o rozładowaniu baterii. Multimetr EM420B idealnie nadaje się do zastosowania w warsztatach, laboratoriach i gospodarstwie domowym.

Widok multimetru z przodu

- 1 Wyświetlacz – pokazuje 3,5 cyfry a maksymalna wartość wynosi 1999
- 2 Przelotnik zakresów pomiarowych – Automatyczne ustawianie zakresu przy pomiarze napięcia, prądu, rezystancji i pojemności. W trybie automatycznym na wyświetlaczu pojawi się napis AUTO.
- 3 Przycisk RANGE – Wybiera zakresy napięcia lub wyłacza RANGE
- 4 Przycisk FUNC – przelotnik między mierzeniami prądu stałego i zmiennego, oraz jednostki przy pomiarze temperatury w °C albo °F. Przyciskiem FUNC. Wybiera się również zakresy napięcia i wyłacza RANGE.
- 5 Przycisk MAX – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MAX.
- 6 Zadisk „COM” – do kołkowów czarnego (dodatkowego) przewodu pomiarowego z gromem do pomiaru prądu w zakresie pomiarowym 10 A AC/DC.
- 7 Zadisk „COM” – do kołkowów czarnego (umownego) przewodu pomiarowego z gromem.
- 8 Zadisk „INPUT” – do kołkowów czernego (dodatkowego) przewodu pomiarowego z gromem do pomiaru napięcia, rezystancji, pojemności albo prądu do 200 mA.
- 9 Przycisk podświetlenia wyświetlacza – – przytrzymaj przez 2 sekundy właczą podświetlenie. Podświetlenie automatycznie gaśnie po 15 sekundach albo można je wyłączyć ponownym przytrzymaniem przycisku przez 2 sekundy.
- 10 Przycisk DATA – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DATA.
- 11 Przycisk MAX – po naciśnięciu zostanie automatycznie zapisana największa wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MAX. Po ponownym naciśnięciu przycisku funkcja zostaje wyłączena a napis znika.
- 12 Przycisk FUNC – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis FUNC.
- 13 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 14 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 15 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 16 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 17 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 18 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 19 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 20 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 21 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 22 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 23 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 24 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 25 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 26 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 27 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 28 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 29 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 30 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 31 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 32 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 33 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 34 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 35 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 36 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 37 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 38 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 39 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 40 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 41 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 42 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 43 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 44 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 45 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 46 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 47 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 48 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 49 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 50 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 51 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 52 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 53 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 54 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 55 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 56 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 57 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 58 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 59 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 60 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 61 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 62 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 63 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 64 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 65 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 66 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 67 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 68 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 69 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 70 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 71 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 72 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 73 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 74 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 75 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 76 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 77 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 78 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 79 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 80 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 81 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 82 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 83 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 84 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 85 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 86 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 87 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 88 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 89 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 90 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 91 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 92 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 93 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 94 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 95 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 96 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 97 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 98 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 99 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 100 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 101 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 102 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 103 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 104 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 105 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 106 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 107 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 108 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 109 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 110 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 111 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 112 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 113 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 114 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 115 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 116 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 117 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 118 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 119 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 120 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 121 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 122 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 123 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 124 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 125 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 126 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 127 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 128 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 129 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 130 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 131 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 132 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 133 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 134 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 135 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 136 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 137 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 138 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 139 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 140 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 141 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 142 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 143 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 144 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 145 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 146 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 147 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 148 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 149 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 150 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 151 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 152 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 153 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 154 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 155 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 156 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 157 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 158 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 159 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 160 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 161 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 162 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 163 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 164 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 165 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 166 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 167 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 168 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 169 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 170 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 171 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 172 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 173 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 174 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 175 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 176 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 177 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 178 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 179 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 180 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 181 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 182 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 183 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 184 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 185 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 186 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 187 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 188 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 189 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 190 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 191 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 192 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 193 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 194 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 195 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis DIAL.
- 196 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 197 Przycisk TEMP – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis TEMP.
- 198 Przycisk HOLD – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis HOLD.
- 199 Przycisk OFF – po naciśnięciu zostanie wyłączony multimeter.
- 200 Przycisk POWER – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis POWER.
- 201 Przycisk MODE – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis MODE.
- 202 Przycisk BATT – po naciśnięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis BATT.
- 203 Przycisk DIAL – po naciśnięciu zostanie zapamię

Überlastungsschutz: Bereich uA und mA : Sicherung F 250 mA L 250 V
 Bereich 10 A ungesichert durch eine Sicherung
 Höchsteingangstrom: INPUT-Buchse max. 200 mA
 Buchse 10 A max. 10 A
 (bei der Strommessung größer als 5 A; die Messlänge hat höchstens 15 Sekunden zu betragen und die nächste Messung ist erst nach 15 Minuten zu wiederholen)
 Spannungsabfall: Bereich 200 uA, 20 mA und 2 A: 20mV
 Bereich: 2000uA, 200mA und 10A: 200mV

⚠ Die Höchstspannung im geöffneten Messkreis muss ≤ 250 V betragen.

Wechselstrom

Bereich	Auflösung	Genaugkeit
200 µA	0,1 µA	
2000 µA	1 µA	±(1,5 % + 5)
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	
10 A	0,01 A	±(3 % + 10)

Überlastungsschutz: Bereich uA und mA : Sicherung F 250 mA L 250 V
 Bereich 10A ungesichert durch eine Sicherung
 Höchsteingangstrom: INPUT-Buchse max. 200 mA
 Buchse 10 A max. 10 A
 (bei der Strommessung größer als 5 A; die Messlänge hat höchstens 15 Sekunden zu betragen und die nächste Messung ist erst nach 15 Minuten zu wiederholen)
 Spannungsabfall: Bereich 200 uA, 20 mA und 2 A: 20 mV
 Bereich: 2000 uA, 200 mA und 10A: 200 mV

Frequenzbereich: 40 Hz bis 400Hz

Anmerkung: Es ist der dem kalibrierten effektiven Sinusverlauf entsprechende Durchschnittswert.

⚠ Die Höchstspannung im geöffneten Messkreis muss ≤ 250 V betragen ≤ 250 V.

Gleichstrom (Zangenmessung)

- optionales Zubehör für EM420A, B)

	Bereich	Auflösung	Genaugkeit
Messung	200 A	0,1 mV/0,1 A	±(1,2 % + 5)
Messung	1000 A	1 mV/1 A	±(1,2 % + 5)

Überlastungsschutz: 250 V DC/AC rms
 Höchsteingangsspannung: 200 mV

Wechselstrom (Zangenmessung - optionales Zubehör für EM420A, B)

	Rozsah	Auflösung	Genaugkeit
Messung	200 A	0,1 mV/0,1 A	±(1,5 % + 5)
Messung	1000 A	1 mV/1 A	±(1,5 % + 5)

Überlastungsschutz: 250 V DC/AC rms
 Höchsteingangsspannung: 200 mV
 Frequenzbereich: 40 Hz až 400Hz
 Anmerkung: Es ist der dem kalibrierten effektiven Sinusverlauf entsprechende Durchschnittswert.

Widerstand

Bereich	Auflösung	Genaugkeit
200 Ω	0,1 Ω	±(1,2 % + 5)
2 kΩ	0,001 kΩ	
20 kΩ	0,01 kΩ	±(1 % + 5)
200 kΩ	0,01 kΩ	
2 MΩ	0,001 MΩ	±(1,2 % + 5)
20 MΩ	0,01 MΩ	±(1,5 % + 5)

Leerlaufspannung: 0,25 V
 Überlastungsschutz: 250 V DC/AC rms

Temperatur

Bereich	Auflösung	Genaugkeit
-20 °C ~ 1000 °C	1 °C	-20 °C ~ 0 °C ±(5 % + 4) 0 °C ~ 400 °C ±(1 % + 3) 400 °C ~ 1000 °C ±(2 % + 3)
0 °F ~ 1800 °F	1 °F	0 °F ~ 50 °F ±(5 % + 4) 50 °F ~ 750 °F ±(1 % + 3) 750 °F ~ 1800 °F ±(2 % + 3)

Überlastungsschutz: 250 V DC/AC rms

Batterietest (für das Modell EM420A,C)

Bereich	Auflösung	Genaugkeit
1,5 V	0,01 V	Auf der Display wird die ungefähre Batteriespannung angezeigt
3 V	0,01 V	
9 V	0,01 V	

Überlastungsschutz: Bereich 1,5 V a 3 V : Sicherung F 250 mA L 250 V
 Bereich 9 V: 250V DC/AC rms
 Laststrom:
 Bereich 1,5V: ungefähr 50 mA
 Bereich 3V: ungefähr 30 mA
 Bereich 9V: ungefähr 12 mA

Kapazität

Bereich	Auflösung	Genaugkeit
20 nF	0,01 nF	±(8 % + 10)
200 nF	0,1 nF	
2 µF	0,001 µF	±(5 % + 5)
20 µF	0,01 µF	
200 µF	0,1 µF	
1000 µF	1 µF	±(8 % + 10)

Überlastungsschutz: Bereich 200uF und 1000uF: ohne Sicherung
 Sonstige Bereiche: Sicherung F 250 mA L 250 V

Leerlaufspannung: 0,5 V
 Überlastungsschutz: 250 V DC/AC rms

Test der Dioden und der Kreiskontinuität

Symbol	Beschreibung	Anmerkung
→	Auf dem Display erscheint die ungefähre Diodenspannung in der durchlässigen Richtung	Open circuit Voltage: about 1,5 V
↔	Der eingebaute Summer signalisiert, dass der Widerstand im Kreis kleiner als 30 Ω ist	Open circuit Voltage: about 0,5 V

Überlastungsschutz: 250 V DC/AC rms
 Für den Test der Kreiskontinuität: Wenn der Widerstand zwischen 300 und 1000 liegt, kann der Summer lauten, muss aber nicht.

Spannungsmessung

1. Schalten Sie das Endstück des schwarzen (negativen) Messleiters mit der Spitze in die „COM“-Buchse und das Endstück des roten (positiven) Messleiters für die Messung der Spannung in die „INPUT“-Buchse.
 2. Stellen Sie mit dem Kreisschalter die Art der Messspannung V oder A ein. Wählen Sie die Messung im Auto-Bereich (auf dem Display steht die Aufschrift AUTO) oder durch die Betätigung der RANGE-Taste im entsprechenden Bereich des vorgesehenen Spannungswerts.
 3. Stellen Sie bei der manuellen Einstellung und beim unbekannten Spannungswert jeweils den größten Bereich ein.
 Sollte bei der Messung im manuell eingestellten Bereich auf dem Display das Symbol „OL“ erscheinen, dann muss auf einen höheren Bereich umgeschaltet werden.

Der Wert der Messspannung erscheint auf dem Display. Falls es sich um die Gleichstromspannung handelt und die rote Messspitze auf dem Plus-Pol steht, wird er als positiver Spannungswert angezeigt. Widrigfalls erscheint auf dem Display das Minuszeichen.

Bei einem kleinen Spannungsbereich kann der Spannungswert unstabil angezeigt werden. Die Messspitzen würden in diesem Fall an die Spannungsquelle nicht angeschlossen. Das ist eine normale Erscheinung und hat auf die Messung keinen Einfluss.
 Messen Sie mit dem Multimeter niemals eine Spannung, die den Bereich von 600V DC oder 600V AC überschreitet.

⚠ Brechen Sie die Messung bei der Überschreitung des 600 V Bereichs sofort ab. Widrigfalls drohen eine Mutimeterbeschädigung und ein durch Strom verursachter Unfall.

Strommessung

1. Schalten Sie das Endstück des schwarzen (negativen) Messleiters mit der Spitze in die „COM“-Buchse und das Endstück der roten (positiven) Messspitze für die Strommessung unter 200 mA in die „INPUT“-Buchse. Sofort der Strommessbereich im Bereich 200 mA bis 10 A liegt, schließen Sie die rote Messspitze an die „10A“-Buchse an.
 2. Stellen Sie mit dem Kreisschalter den Bereich des Messstroms in uA, mA oder A ein.
 3. Stellen Sie bei der manuellen Einstellung und beim unbekannten Stromwert jeweils den größten Bereich ein und reduzieren sie ihn bis zur Anzeige des entsprechenden Stromwerts. Sollte auf dem Display das Symbol „OL“ erscheinen,

Rozładowanie baterii: wskazywanie za pomocą symbolu baterii na wyświetlaczu
 Wskaźnik przekroczenia zakresu: wyświetlanie napisu „OL“ na LCD
 Kategoria mierzenia: CAT II (600 V)
 Wymiary, ciężar: 158 x 75 x 35 mm; 200 g (z bateriami)

Dokładność pomiaru

Dokładność jest gwarantowana w czasie jednego roku od kalibracji przyrządu przy 18 °C do 28 °C przy wilgotności względnej do 75 % i ma format: ±(% z zakresu)+(najmniejsza cyfra znacząca)]

Proud stał (DC)

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
200 mV	0,1 mV	±(0,8 % + 5)
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	±(0,8 % + 5)
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	±(1 % + 2)

Impedancja wejściowa: 10 MΩ
 Ochrona przed przeciążeniem: 600 V DC/AC rms
 (zakres 200 mV: 250V DC/AC rms)

⚠ Maksymalne napięcie wejściowe: 600 V DC

Napięcie zmienne (AC)

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	±(1 % + 5)
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	±(1,2 % + 5)

Impedancja wejściowa: 10 MΩ
 Zakres częstotliwości: 40 Hz do 400 Hz
 Ochrona przed przeciążeniem: 600 V DC/AC rms
 Uwaga: Jest to średnia wartość odpowiadająca kalibrowanemu skutecznemu przebiegowi sinusoidalnemu

⚠ Maksymalne napięcie wejściowe: 600 V AC rms

Proud stał

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
200 µA	0,1 µA	
2000 µA	1 µA	±(1,2 % + 5)
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	
10 A	0,01 A	±(2 % + 10)

Ochrona przed przeciążeniem: Zakres uA i mA : bezpiecznik F 250 mA L 250 V
 Zakres 10A nie jest zabezpieczony bezpiecznikiem
 Maksymalny proud wejściowy: Zaciśk INPUT maks. 200 mA
 Zaciśk 10 A maks. 10 A
 (przy pomiarze prądu przekraczającego 5 A; czas pomiaru nie może przekroczyć 15 sekund a kolejny pomiar można wykonać dopiero po 15 minutach)
 Spadek napięcia:
 zakres 200 uA, 20 mA i 2 A: 20mV
 zakres: 2000 uA, 200 mA i 10A: 200mV

⚠ Maksymalne napięcie w otwartym obwodzie mierzonym musi być ≤ 250 V.

Proud zmienny

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
200 µA	0,1 µA	
2000 µA	1 µA	±(1,5 % + 5)
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	±(3 % + 10)
10 A	0,01 A	

Ochrona przed przeciążeniem: Zakres uA i mA : bezpiecznik F 250 mA L 250 V
 Zakres 10A nie jest zabezpieczony bezpiecznikiem
 Maksymalny proud wejściowy: Zaciśk INPUT maks. 200 mA
 Zaciśk 10 A maks. 10 A
 (przy pomiarze prądu przekraczającego 5 A; czas pomiaru nie może przekroczyć 15 sekund a kolejny pomiar można wykonać dopiero po 15 minutach)
 Spadek napięcia:
 zakres 200 uA, 20 mA i 2 A: 20 mV
 zakres: 2000 uA, 200 mA i 10A: 200 mV

Zakres częstotliwości: 40 Hz do 400Hz
 Uwaga: Jest to średnia wartość odpowiadająca kalibrowanemu skutecznemu przebiegowi sinusoidalnemu
⚠ Maksymalne napięcie w otwartym obwodzie mierzonym musi być ≤ 250 V.

Proud stał (pomiary cęgami – opcjonalne wyposażenie do EM420A, B)

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
200 A	0,1 mV/0,1 A	±(1,2 % + 5)
1000 A	1 mV/1 A	±(1,2 % + 5)

Ochrona przed przeciążeniem: 250 V DC/AC rms

Maksymalne napięcie wejściowe: 200 mV

Proud zmienny (pomiary cęgami – opcjonalne wyposażenie do EM420A, B)

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
200 A	0,1 mV/0,1 A	±(1,5 % + 5)
1000 A	1 mV/1 A	±(1,5 % + 5)

Ochrona przed przeciążeniem: 250 V DC/AC rms

Maksymalne napięcie wejściowe: 200 mV

Zakres częstotliwości: 40 Hz do 400 Hz

Uwaga: Jest to średnia wartość odpowiadająca kalibrowanemu skutecznemu przebiegiowi sinusoidalnemu

Rezystancja

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
200 Ω	0,1 Ω	±(1,2 % + 5)
2 kΩ	0,001 kΩ	
20 kΩ	0,01 kΩ	±(1 % + 5)
200 kΩ	0,1 kΩ	
2 MΩ	0,001 MΩ	±(1,2 % + 5)
20 MΩ	0,01 MΩ	±(1,5 % + 5)

Napięcie jalowe: 0,25 V

Ochrona przed przeciążeniem: 250 V DC/AC rms

Temperatura

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
-20 °C ~ 1000 °C	1 °C	-20 °C ~ 0 °C ±(5 % + 4) 0 °C ~ 400 °C ±(1 % + 3) 400 °C ~ 1000 °C ±(2 % + 3)
0 °F ~ 1800 °F	1 °F	0 °F ~ 50 °F ±(5 % + 4) 50 °F ~ 750 °F ±(1 % + 3) 750 °F ~ 1800 °F ±(2 % + 3)

Ochrona przed przeciążeniem: 250 V DC/AC rms

Test baterii (w modelu EM420A,C)

Zakres	Rozdzielcość	Funkcja

<tbl_r cells="3" ix="1" maxcspan="

Test diod i ciągłości obwodu

Symbol	Opis	Uwaga
→	Na wyświetlaczu pojawia się przybliżone napięcie diody w kierunku przewodzenia	Open circuit Voltage: about 1.5 V
↔	Wbudowany brzęczek sygnalizuje, że rezystancja obwodu jest mniejsza od 30 Ω	Open circuit Voltage: about 0.5 V

Ochrona przed przeciążeniem: 250 V DC/AC rms
Dla testu ciągłości obwodu: Jeżeli rezystancja jest powyżej 30Ω a 100Ω, brzęczek mrogi, ale nie musi być słyszalny.

Pomiar napięcia

- Podłączamy końcówkę czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego z grotem do zacisku "COM" a końcówkę czerwonego (dodatniego) przewodu do pomiaru napięcia do zacisku "INPUT".
- Przełącznikiem obrotowym ustawiamy rodzaj mierzonego napięcia V albo V. Wybieramy pomiar w zakresie auto (na wyświetlaczu pojawia się napis AUTO) albo naciśkając przycisk RANGE wybieramy zakres odpowiedni do spodziewanego napięcia.
- Przy ręcznym ustawianiu i nieznanej wartości napięcia zawsze rozpoczęynamy od największego zakresu.
Jeżeli przy pomiarze w ręczne ustawieniu zakresu na wyświetlaczu pojawia się symbol "OL", to przyrzdź przełączcy na wyższy zakres.
- Podłączamy przewody pomiarowe do mierzonego źródła napięcia.
Wartość mierzonego napięcia pojawia się na wyświetlaczu. Jeżeli jest to napięcie stałe, a czerwony przewód pomiarowy jest podłączony do bieguna dodatniego, to wskazywana jest dodatnia wartość napięcia. W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawia się znak minus, natomiast zakres pomiarowy, wartość napięcia może być wyświetlana niestabilnie. Oznacza to, że końcówki pomiarowe nie były w tym przypadku podłączone do źródła napięcia. To jest normalne zjawisko i nie ma wpływu na pomiar.
- Nigdy multitemetrem nie mierzmy napięć przekraczających 600V DC i/ albo 600V AC.

⚠ Po przekroczeniu zakresu 600V natychmiast kończymy pomiary. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia multimetru i porażenia prądem elektrycznym.

Pomiar prądu

- Podłączamy końcówkę czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego z grotem do zacisku "COM" a końcówkę czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego do mierzenia prądu mniejszego od 200 mA do zacisku "INPUT". Jeżeli zakres mierzonego prądu zawiera się w granicach 200 mA do 10 A, czerwony przewód pomiarowy podłączamy do zacisku "10A".
- Przełącznikiem obrotowym ustawiamy zakres mierzonego prądu w uA, mA albo A.
- Przy ręcznym ustawianiu i nieznanej wartości prądu zawsze rozpoczęynamy od największego zakresu, który zmniejszamy, aż do wyświetlenia odpowiedniej wartości prądu. Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się symbol "OL", to przyrzdź przełączcy na wyższy zakres!
- Przyciskiem FUNC wybieramy pomiar prądu stałego albo zmienego.
- Wybieramy pomiar w zakresie auto (na wyświetlaczu pojawia się napis AUTO) albo naciśkając przycisk RANGE wybieramy zakres odpowiedni do spodziewanego napięcia prądu.
- Przewody pomiarowe łączymy w szeregu z obwodem mierzonym.
Wartość mierzonego prądu pojawia się na wyświetlaczu. Jeżeli jest to prąd stały, a czerwony przewód pomiarowy jest podłączony do bieguna dodatniego, to wskazywana jest dodatnia wartość napięcia prądu. W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawia się znak minus.
- Nigdy multitemetrem nie mierzmy napięć przekraczających 600V DC i/ albo 600V AC.

⚠ Po przekroczeniu zakresu 600V natychmiast kończymy pomiary. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia multimetru i porażenia prądem elektrycznym.

Pomiar prądu (cegi pomiarowe - wyposażenie opcjonalne do EM420A, B)

Dla mierzenia prądu stałego trzeba skorzystać z cegów pomiarowych DC, do mierzenia prądu zmiennego z cegów pomiarowych AC.

- Podłączamy końcówkę czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego z grotem do zacisku "COM" a końcówkę czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego do zacisku "INPUT".
- Przełączamy na zakres A.
- Przyciskiem FUNC wybieramy pomiar prądu stałego albo zmiennego.
- Wybieramy pomiar w zakresie auto (na wyświetlaczu pojawia się napis AUTO) albo naciśkając przycisk RANGE wybieramy zakres odpowiedni do spodziewanego napięcia prądu.
- Przy ręcznym ustawianiu i nieznanej wartości prądu zawsze rozpoczęynamy od największego zakresu, który zmniejszamy, aż do wyświetlenia odpowiedniej wartości prądu. Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się symbol "OL", to przyrzdź przełączcy na wyższy zakres!
- Pomiary cegami wykonujemy tak, ze mierzony przewód przechodzi przez środek

zamkniętych cęgów pomiarowych. Na raz można mierzyć prąd tylko w jednym przewodzie.
Wartość mierzonego prądu pojawia się na wyświetlaczu. Jeżeli jest to prąd stały, a czerwony przewód pomiarowy jest podłączony do bieguna dodatniego, to wskazywana jest dodatnia wartość natężenia prądu. W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawia się znak minus.

Uwaga: Ustalenie poprawki przy mierzeniu czułości
a) Czułość pomiaru cęgami wynosi 0,1A/0,1mV. Jeżeli używamy dopasowanych cęgów, to wskazywana wartość jest równa wartości mierzonej.
b) Jeżeli stosujemy cęgi o czułości innej, niż 0,1A/0,1mV, to wynik pomiaru należy pomnożyć przez wartość, która wynika ze stosunku czułości cęgów tak, żeby pomiar był poprawny.

⚠ Reka, ani inną częścią ciała nie wolno dotykać mierzonego obwodu.

Pomiar rezystancji

- Podłączamy końcówkę czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego z grotem do zacisku "COM" a końcówkę czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego do mierzenia rezystancji do zacisku "INPUT".
- Przełącznikiem przełączamy na zakres Ω - pomiar rezystancji
- Wybieramy pomiar auto albo ręczne przyciskiem RANGE. Jeżeli wykonujemy pomiary w trybie ręcznym a na wyświetlaczu pojawia się symbol "OL", to przyrząd należy przełączyć na wyższy zakres.
- Podłączamy końcówkę pomiarową do obiektu (rezystora). Wartość zmierzonej rezystancji pojawi się na wyświetlaczu. Przy mierzeniu rezystancji o wartości przekraczającej 1 MΩ trzeba poczekać kilka sekund, aż wynik pomiaru się ustabilizuje.

Przy rozwartym obwodzie pojawia się symbol "OL" tak, jak przy przekroczeniu zakresu.

⚠ Przed pomiarem rezystancji sprawdzamy, czy mierzony obiekt jest odłączony od zasilania a wszystkie kondensatory zostały rozładowane.

Pomiar pojemności (tylko model EM420B)

- Podłączamy końcówkę czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego z grotem do zacisku "COM" a końcówkę czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego do zacisku "INPUT".
- Przełącznik obrotowy przełączamy na zakres 1000U, 20U albo nF.
- Wybieramy pomiar auto albo ręczne przyciskiem RANGE.
- Podłączamy końcówki pomiarowe do obiektu (kondensatora). Jeżeli jest to kondensator elektrolityczny, to należy przestrzegać polaryzacji (czarny przewód pomiarowy powinien być podłączony do plusa kondensatora, a czarny do bieguna ujemnego kondensatora). Wartość mierzonej pojemności pojawi się na wyświetlaczu.
- Przy małym zakresie pojemności może się zachować niestabilność. Zwykle w takiej sytuacji końcówki pomiarowe byłyby ze sobą podłączone do obiektu (kondensatora). To jest normalne zjawisko i nie ma wpływu na pomiar.

Test ciągłości obwodu

- Podłączamy końcówkę czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego z grotem do zacisku "COM" a końcówkę czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego do mierzenia ciągłości obwodu do zacisku "INPUT".
- Przełącznik obrotowy przełączamy na zakres ↔.
- Wybieramy przyciskiem FUNC pomiar ciągłości obwodu a na wyświetlaczu pojawia się symbol ↔.
- Podłączamy końcówki pomiarowe do mierzonego obwodu. Jeżeli rezystancja mierzonego obwodu jest mniejsza od 30Ω, brzęczek zostanie uruchomiony.

Pomiar diod

- Podłączamy końcówkę czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego z grotem do zacisku "COM" a końcówkę czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego do mierzenia diod do zacisku "INPUT".
- Przełącznik obrotowy przełączamy na zakres →.
- Wybieramy przyciskiem FUNC pomiar diod a na wyświetlaczu pojawia się symbol →.
- Podłączamy czerwony przewód pomiarowy do anody diody a czarny przewód do katody diody. Przybliżona wartość napięcia w kierunku przewodzenia pojawia się na wyświetlaczu. Przy zmianie polaryzacji na wyświetlaczu pojawia się napis "OL"

Pomiar tranzystorów (wzmocnienie)

- Przełącznikiem obrotowym przełączamy na zakres hFE.
- Włączamy adapter do montażu tranzystorów do zacisków COM (minus) i INPUT (plus) zgodnie z rysunkiem 2. Uwaga na poprawne podłączenie!
- Przed pomiarem sprawdzamy, czy chodzi o tranzystor typu NPN albo PNP i ustalamy położenie bazy, emitera i kolektora. Koniówkę tranzystora wkładamy do otworów w adapterze. Orientacyjna wartość wzmacnienia tranzystora hFE pojawia się na wyświetlaczu.

Pomiar temperatury

- Przełącznikiem obrotowym przełączamy na zakres Temp.
- Wybieramy jednostkę temperatury °C albo °F z przyciskiem FUNC.
- Podłączamy czarną końcówkę (minus) do zacisku COM a końcówkę czerwoną

zamkniętych cęgów pomiarowych. Na raz można mierzyć prąd tylko w jednym przewodzie.

• Führen Sie keine Messung durch, wenn das Verdeck des Multimeters entfernt oder gelockert ist.
• Wechseln Sie die Batterie, sobald auf dem Display die Warnanzeige der Batterieentladung erscheint. Widrigfens kann es zur Situation kommen, wo die anschließend durchgeführten Messungen ungenau sein werden. Das kann zu verzerrten oder falschen Messergebnissen und dem darauf folgenden Unfall durch Strom führen!

• Die CAT II Kategorie ist für die Messung der Kreise von Niederspannungsanlagen bestimmt. Benutzen Sie den Multimeter zur Messung der in die Kategorien II und IV fallenden Bereiche!

Hinweis

Benutzen Sie den Multimeter EM420B lediglich so, wie unten spezifiziert ist. Sonst kann es zur Beschädigung des Gerätes oder Ihrer Gesundheit kommen. Beachten Sie folgende Anweisungen:

- Bevor Sie die Widerstand-, Dioden- oder Strommessung durchführen, trennen Sie die Kreise von den Energiequellen und entladen Sie Hochspannungskondensatoren.
- Vergewissern Sie sich vor der Messung, ob der Kreisschalter des Messbereichs in der richtigen Position eingestellt ist. Auf keinen Fall führen Sie irgendwelche Änderungen im Messbereich (durch das Drehen des Kreisschalters der Messprogramme) während des Messverlaufs durch! Es könnte zur Beschädigung des Geräts kommen.
- Wenn Sie Strom messen, überprüfen Sie die Sicherung des Multimeters und schalten Sie die Kreisversorgung aus, bevor Sie den Multimeter daran anschließen.

~	Wechselstrom (AC)
⎓	Gleichstrom (DC)
⎓	Wechsel- oder Gleichstrom
⏚	Erdung
□	Doppelisolation
→	Diode
■	Sicherung
°C	Einheit °C
°F	Einheit °F
MAX	Aufzeichnung des Maximalwerts
DAT	Aufzeichnung der angezeigten Angabe
FFT	Kontinuitätstest
MEAS	Messung mittels der Zange (optional)
AUTO	Automatischer Bereich
■	Entladene Batterie
⚠	Hinweis
⚠	Unfallgefahr durch Strom
CE	Konformitätserklärung (CE)

⚠ - auf die Unfallgefahr durch Strom hinweisendes Symbol

⚠ - Warnungssymbol für das Gefahrenrisiko. Widmen Sie Ihre erhöhte Aufmerksamkeit den Passagen in der Anweisung, wo dieses Zeichen verwendet ist!

Beschreibung des Geräts

Der Multimeter EM420B stammt von der Reihe der Kompaktgeräte mit einem 3,5 Ziffernanzeiger, die für die Gleichstrom- und Wechselspannungs-, Gleichstrom-, Widerstands-, Kapazitäts- (nur EM420B), Temperaturmessung, Dioden- und Batterieteste (nur EM420A) und die Klängprobe der Leistungsfähigkeit und der Kreise bestimmt sind. Der Multimeter ist mit verlängerter Dauer des Maximalwerts und der angezeigten Angabe ausgestattet. Er zeigt die Überschreitung des Bereichs an und verfügt über die Funktion der automatischen Abschaltung.

Der Multimeter gewährt den Überlastungsschutz und informiert über einen niedrigen Batteriestand. Die ideale Benutzung des Multimeters EM420B erfolgt z.B. in Werkstätten, Laboratorien und Haushalten.

Frontansicht des Multimeters

- Display - es zeigt 3,5 Ziffern und das Anzeigenmaximum ist 1999
- Umschalter der Bereichsmessung - automatische Einstellung der Bereiche, wenn Sie Spannung, Strom, Widerstand und Kapazität messen. Im Modus des automatischen Bereichs steht auf dem Display die Aufschrift AUTO.

Zwecks der Wahl oder der Beendigung des manuellen Bereichsmodus:

- Die Taste RANGE betätigen.
Der Multimeter geht in den manuellen Modus über und das AUTO-Symbol erlischt. Bei jeder weiteren Betätigung der RANGE-Taste wird der Bereich erweitert. Nach dem Erreichen des größten Bereichs geht er wieder zurück zum kleinsten Bereich über.
- Für die Beendigung des manuellen Modus muss für 2 Sekunden die RANGE-Taste betätigt werden. Der Multimeter geht in den automatischen Modus über und auf dem Display erscheint die Aufschrift AUTO.

3 Die Taste FUNC - schaltet die Wechsel- oder Gleichstrommessung, bei der Temperaturmessung die Einheiten in °C oder °F. Durch die FUNC-Taste wird die Diodenmessung oder der Leitfähigkeits-test der Kreise gewählt.

4 Ausschalter des Multimeters - er wird durch das Drücken ein- oder ausgeschaltet

5 Funktions- und Bereichschalter - er wählt die erwünschte Funktion und den Soll-Bereich

6 Buchse „10A“ - für das Endstück des roten (positiven) Messleiters mit der Strommessspitze im Strombereich 10 A AC/DC.

7 Die „COM“-Buchse - für das Endstück des schwarzen (negativen) Messleiters mit Spitze.

8 „INPUT“-Buchse - für das Endstück des roten (positiven) Messleiters mit der Spannungs-, Widerstand-, Kapazitäts- oder Strommessspitze bis 200 mA.

9 ⚡ Taste des Displayhintergrundbeleuchtung - durch das 2 Sekunden lange Halten erfolgt die Hintergrundbeleuchtung. Die Hintergrundbeleuchtung erlischt automatisch nach 25 Sekunden oder sie kann erneut durch das 2 Sekunden lange Halten der Taste ausgeschaltet werden.

10 Taste ⚡ - nach der Betätigung kommt es zum Aufhalten des eben gemessenen Werts und auf dem Display erscheint die Aufschrift „.“. Drücken Sie nach dem Abschluss wieder die Taste und die Aufschrift erlischt.

11 Taste MAX - nach der Betätigung wird der Höchstwert automatisch aufgezeichnet und auf dem Display wird die Aufschrift bzw. Anzeige stehen. Nach der wiederholten Betätigung der Taste wird die Funktion aufgehoben und die Anzeige erlischt. In manchen Bereichen ist die Funktion der Höchstwertaufzeichnung unerreichbar.

Technische Parameter

Display: LCD, 1999 (3,5 Ziffern) mit automatischer Polarität-

sindikation

Messmethode: absteigende Doppelintegration A/D durch den Wandler

Lesegeschwindigkeit: 2-3 x pro Sekunde

Arbeitstemperatur: 0 °C bis 40 °C < 75 %

Lagerungstemperatur: -10 °C bis 50 °C, Relativfeuchtigkeit < 85 %

Versorgung: 3 x 1,5V AAA

Sicherung: F250mA/250V, Ø 5 x 20 mm

Schwache Batterie: Anzeige mittels des Batteriesymbols auf dem Display

Anzeige der Bereichüberschreitung: Anzeige der „OL“-Nummer auf LCD

Messungskategorie: CAT II (600 V)

Abmessungen, gewicht: 158 x 75 x 35 mm, 200 g (Batterien beigelegt)

Messgenauigkeit

Die Genauigkeit ist über einen Zeitraum von 1 Jahr seit der Kalibrierung des Geräts bei 18 °C až 28 °C, bei der Relativfeuchtigkeit bis 75 % gegeben und hat die Form ±(%) aus dem Bereich)+(niedrigste gültige Ziffern)]

Gleichstromspannung (DC)

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
200 mV	0,1 mV	±(0,8 % + 5)
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	±(0,8 % + 5)
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	±(1 % + 2)

Eingangsimpedanz: 10 MΩ

Überlastungsschutz: 600V DC/AC rms

(Bereich 200 mV: 250V DC/AC rms)

△ Hochsteingangsspannung: 600 V DC

Wechselspannung (AC)

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	±(1 % + 5)
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	±(1,2 % + 5)

Eingangsimpedanz: 10 MΩ

Frequenzbereich: 40 Hz bis 400 Hz

Überlastungsschutz: 600 V DC/AC rms

Anmerkung: Es ist der dem kalibrierten effektiven Sinusverlauf entsprechende Durchschnittswert.

△ Max. Eingangsspannung: 600 V AC rms

Gleichstrom

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
200 μA	0,1 μA	
2000 μA	1 μA	±(1,2 % + 5)
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	±(2 % + 10)
10 A	0,01 A	

določite bazo, emitor in kolektorja. Vključite zaključek tranzistorja v označene luknje v redukciji.
Pribilava vrednost tranzistorjeve ojačitve hFE se prikaže na zaslonu.

Merjenje topote

1. Izberite s krožnim stikalom velikost Temp
2. Izberite enoto temperature °C ali °F tipko FUNC.
3. Vključite črno koničnico (minus) v vtinčico COM in rdečo koničnico (plus) topotite sonda tipa K v vtinčico INPUT.
4. Pazljivo priložite konec topotite sonda k merjenemu predmetu. Predmet ne sme biti pod napetostjo, pazite na rotirajoče dele raznih naprav. Čež trenutek se namejena temperatura prikaže na zaslonu.

Merjenje baterij (le model EM420A, C)

1. Priklikujte konično črnega (negativnega) merilnega vodnika v vtinčico "COM" in konično rdeče (pozitivne) merilne konice za merjenje baterij v vtinčico "INPUT".
2. Nastavite krožno stikalo z velikostjo 1,5 V, 3 V ali 9 V glede na tip baterije, ki jo želite.
3. Priklikujte merilne konice na baterijo, ki jo želite meriti. Ohranite polarnost. Na zaslonu se prikaže rednost napetosti baterije.

Avtomatična izključitev

Multimeter se avtomatično izključi po 15 minutah nedeljavnosti. Pred avtomatično izključitvijo, multimeter nekajkrat zapiska. Izključitev se zgodi v 1 minutih in jo spreminja daljše pisanke.

Multimeter se vključi s pritiskom na katero koli tipko ali z obračanjem krožnega stikala velikosti.

Če pritisnete tipko **DATAB** po avtomatični izključitvi, funkcija avtomatične izključitve preneha.

Zamenjava baterij

Če se prikaže na zaslonu simbol „izpraznjena baterija“, je potrebno baterije zamenjati. Za zamenjavo uporabite izjavljene velikosti (premehjan lahko poškoduje ključavnico) in rahlo vključite ključavnico za 90° pokrov baterij na zadnji strani multimetra (gl. sl. 3). Ob uporabi močne sile obstaja nevarnost poškodbe vrtljive ključavnice. Zamenjajte šibke baterije za nove s predpisanimi parametri. Priporočamo uporabo kakovostnih alkalinih baterij. Ohranjajte polarnost vloženih baterij. Po zamenjavi baterij namestite pokrov in pazljivo obrnite ključavnico.

⚠ Pred zamenjavo baterije morajo biti merilne konice izključene iz merjenega oboda ali naprave.

Zamenjava varovalke

Če v multimeteru pride do okvara varovalke, je to večinoma posledica nepravilne uporabe. Varovalko zamenjajte za isti tip z enakimi parametri: F 250 mA L 250V, hitra reakcija. Varovalka se nahaja pod pokrovom baterij. Po zamenjavi namestite in pazljivo zaprite pokrov baterij.

⚠ Pred zamenjavo varovalke morajo biti merilne konice izključene od merjenega oboda ali naprave.

Oprema

- 1 kos navodilo
- 1 par merilnih konic
- 1 kos topotna sonda tipa K
- 1 kos redukcija za merjenje tranzistorjev
- 1 kos ključavnica pokrova baterij

Navodila za vzdrževanje multimetra

⚠ Opozorilo

Ne poskušajte multimetra popravljati ali kakor koli spremenjati, če za to niste usposobljeni in nimate pri roki potrebnih kalibracijskih naprav. Pazite, da v notranji del multimetra ne vdre voda – in tako preprečite poškodbo z električnim tokom!

- Preden odprete pokrov multimetra, izključite merilne konice iz preizkušenega oboda.
- Redno čistite telo multimetra z vlažno krpico in blagim čistilnim sredstvom (saponatom). Čiščenje izvajajte le ob izključenem multimetru.
- Za čiščenje ne uporabljajte raztopin ali brušilnih sredstev.
- Če multimetru dal casu ne uporabljate, ga izključite in odstranite baterije.
- Multimetera ne hranite na mestih z visoko vlažnostjo in toplostjo ali v okolju, kjer je močno magnetno polje!
- Pri zamenjavi varnostne varovalke se prepričajte, da je nova varovalka istega tipa in velikosti kot prejšnja. Varovalka: (F250mA/250V), tip F, Ø 5 x 20 mm.

Električnih naprav, prenosnih baterij in akumulatorjev ne odlažajte skupaj z nelečenimi komunalnimi odpadki, uporabite zbirna mesta za ločene odpadke. Za aktuale informacije o zbirnih mestih stopite v stik s krajinskim uradom. Če so električne naprave odložene na odgovornih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podzemno vodo in tako pridejo v stik s prehranjevalno vodo ter škodijo vašemu zdravju in počutju.

Informacije na zadnji strani multimetra:

Multimeter je bil izdelan v skladu z normo IEC-1010, ki se nanaša na elektronske merilne naprave, ki spadajo v kategorijo (CAT II 600V), v varnostni razred II in v razred onesnaževanja 2.

⚠ Opozorilo

Pred uporabo preučite navodilo. Pred odprtjem multimetra izključite merilne vrvice od vtinčic. S tem preprečite možnost poškodbe z električnim tokom.

Opozorilo

Za stalno zaščito pred obremenitvijo uporabite varovalko za predpisani tok in napetost.

Tehnično pomoč nudi proizvajalec:

EMOS spol. d.o.o.,
Šírava 295/17,
750 02 Přerov I-Město

www.emos.eu

(plus) sondy temperaturowej typu K do zascisku INPUT.

4. Ostrožno dotykajte sondy temperaturowej do mierzzonego przedmiotu. Przedmiot nie może być pod napięciem należy uważać na wirujące części różnych urządzeń. Po chwilii zmierzona temperatura pojawią się na wyświetlaczu.

Pomiar baterii (tylko model EM420A, C)

1. Podłączamy końcówkę czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego z grotem do zascisku "COM" i końcówkę czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego do mierzonych baterii do zascisku "INPUT".
2. Przelącznik obrotowy przełączany na zakres 1,5 V, 3 V albo 9 V zależnie od typu baterii, którą będziemy mierzyć.
3. Końcowiki pomiarowe podłączamy do mierzonych baterii. Przestrzegamy polaryzacji. Na wyświetlaczu pojawią się napięcie baterii.

Automatyczne wyłączanie

Multimeter automatyczne wyłącza się po 15 minutach przerwy w pomiarach. Przed automatycznym wyłączeniem multimeter kilka razy pika. Do wyłączenia pozostałe 1 minuta i poprzecza jedno długie piknięcie. Multimeter włącza się naciśkając dowolny przycisk albo obracając przełącznik zakresów. Jeżeli naciśnieszmy przycisk **DATAB** po automatycznym wyłączeniu, to funkcja automatycznego wyłączania zostanie zablokowana.

Wymiana baterii

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii, to należy wymienić baterie. Do wymiany wykorzystajmy wkretak odpowiedniej wielkości (za małe może uszkodzić zamek) i delikatnie obracamy o 90° zamek osłony baterii na tylnej ściance multimetru (patrz rys. 3). Użycając dużej siły może uszkodzić zamek obrotowy. Użyte baterie wymieniamy na nowe o odpowiednich parametrach. Zalecamy stosować wysoką jakość baterie alkaliczne. Przestrzegamy poprawnej polaryzacji wkladanych baterii. Po wymianie baterii zakładamy osłonę i delikatnie przekręcamy zamek.

⚠ Przed wymianą baterii przewody pomiarowe muszą być odłączone od mierzonego obwodu lub urządzenia.

Wymiana bezpiecznika

Jeżeli w multimeterze nastąpi przepalenie bezpiecznika topikowego, to w większości przypadków jest to skutek błędnej obsługi. Bezpiecznik wymieniamy zawsze z nowy tego samego typu o identycznych parametrach F 250 mA L 250V, albo 250 mA L 250V, do dnia wydania.

Bezpiecznik znajduje się pod osłoną baterii. Po wymianie starannie zakładamy i zamkamy osłonę baterii.

⚠ Przed wymianą bezpiecznika przewody pomiarowe muszą być odłączone od mierzonego obwodu albo urządzenia.

Wypożyczenie

- 1 szt. instrukcja
- 1 para kołnicówka pomiarowe
- 1 szt. sonda temperaturowa typu K
- 1 szt. podstawa do pomiarów tranzystorów
- 1 szt. zamk osłony baterii

Zalecenia do konserwacji multimetru

⚠ Uwaga

Nie probujmy multimetru naprawiać, ani w żaden sposób przerabiać, bo nie macie kwalifikacji do takich prac i nie macie do dyspozycji niezbędnego urządzeń do kalibracji. Uważamy, żeby do wnętrza multimetru nie przedostała się woda – w ten sposób zapobiegamy porażeniu prądem elektrycznym!

• Przed otwarciem obudowy multimetru, odłączamy przewody od mierzonego obwodu.

• Okresowo czyszczymy obudowę multimetru wilgotną ściereczką i delikatnym środkiem czyszczącym (płyn do mycia naczyń). Czyszczymy zawsze tylko wyłączony i odłączony multimeter.

• Do czyszczenia nie korzystamy z rozpuszczalników, ani środków o działaniu silnym!

• Jeżeli z multitemtem nie korzystamy przez dłuższy czas, to dobrze jest go wyłączyć i wyjąć baterie.

• Multimeter nie powinien być przechowywany w miejscach o dużej wilgotności i temperaturze, ani w środowisku, w którym występuje silne pole magnetyczne!

• Przy wymianie bezpiecznika sprawdzamy, czy nowy bezpiecznik jest tego samego typu i wymiarów jak poprzedni. Bezpiecznik: (F250mA/250V), typ F, Ø 5 x 20 mm

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEEIE zabronione jest umieszczenie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbierać się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



Informacje na tylnej ściance multimetru:

Multimeter został zaprojektowany zgodnie z normą IEC-1010 dotyczącą elektronicznych przyrządów pomiarowych zaliczanych do kategorii (CAT II 600V), do klasy bezpieczeństwa II i poziomu zakładek 2.

Ostrzeżenie **⚠**

Przed uruchomieniem prosimy przeczytać instrukcję. Przed otworem multimeter wyjmujemy przewody pomiarowe z gniazdek. W ten sposób zapobiegamy porażeniu prądem elektrycznym.

Ostrzeżenie

Jako ochronę przed przeciżeniaem stosujemy bezpiecznik o zalecanym prądzie i napięciu znamionowym

Pomoc techniczna można uzyskać u dostawcy:
EMOS spol. s.r.o.,
Šírava 295/17,
750 02 Přerov I-Město

www.emos.eu

H EM420B MULTIMÉTER

⚠ Mielotá elkezden az EM420B műszerét használni, olvassa el ezt a használati utasítást! Hangsúlyozzuk, hogy vannak benne különösen fontos részek, melyek a készülékkel történő munkavégzésnél a munkabiztonságért érintik. Iggy megakadályozhatjuk az esetleges áramütést vagy a készülék sérülésének veszélyét.

A multimeter az IEC-1010 elektronikus műrőműszerekre vonatkozó szabvánnyal összhangban lett működtetve, mely a (CAT II 600 V) kategóriára, a II. biztonsági osztály, 2. szennyezősi szintre vonatkozik.

FIGYELMEZTETÉS

Külnönböző a következő utasításokra igyeljenek:

- A multimeteret használata vétele előtt őrizzon ellenőrizze, hogy nem sérült-e a műszer! Ha a készülék testén látható sérülést talál, semmiféle méréséket se végezzen! Ellenőrizze, hogy a multimeter fejtélete nem karcolt-e és az oldalakon nem sérültek-e!
- A szigetelés a műrőműszökön nem lehet sérült. A szigetelés sérülése esetén fenn áll az elektromos áram okozta baleset veszélye. Ezért ne használjon sérült műszökat!
- Ne mérjen 600 V-nál magasabb feszültséget és 10 A-nál nagyobb áramerősséget!
- Ne mérjen áramerősséget, ha a szétkapcsolt áramkörben az üresen mért feszültség 250 V-nál magasabb!
- A „COM“ csatlakoztatott pont mindenkoron működőlegesen a földre legyen bekötve.
- Ha a műrőműszökön eltér a normál értéktől, ne használja a multimeteret! Sérült lehet a biztosíték. Ha nem biztos a hiba okában, vegye fel a kapcsolatot a szerviz központtal!
- Ne mérjen a multimeterrel magasabb feszültséget (áramerősséget), mint az a multimeter első paneljén látható! Fenn áll az áramütés okozta baleset és a multimeter károsodásának veszélye!

- A CAT II. kategória rendelhetetére alacsony feszültségű áramkörű berendezések mérése. Ne használja a multimétert III. és IV. kategóriába tartozó mérésék végzésére!

⚠ Figyelmeztetés

Az EM420B multiméter csak olyan módon használja, ahog az a lenti leírásban található! Ellenkező esetben megsérülhet a készülék vagy veszélyeztetheti a saját egészségedet! Ugyeljen a következő utasítások betartására:

- Mielőtt végrehozhatja az ellenállások, diódák vagy áramerősségg mérését, kapcsolja le az áramkörököt az energiaforrásukról és sűsse ki a magasfeszültségű kondenzátorokat!
- Mielőtt elkezdne mérni, győződjön meg arról, hogy a körkapcsoló beállítása megfelelő helyzetben van! A mérés ideje alatt semmiféle terjedelemmódosítást se végezzen (a körkapcsoló előfordulással a mérés programjában!) Elfordulhatnak a készülék sérülései.
- Ha áramerősséget fog mérni, ellenőrizze a multiméter biztosítékát és kapcsolja ki a táplálást, mielőtt a multiméter hozzá csatolná!

~	Váltóáram (AC)
■■■	Egyenáram (PC)
~	Váltó- vagy egyenáram
±	Földelés
□	Kettős szigetelés
→	Díoda
□	Biztosíték
°C	°C egység
°F	°F egység
[MAX]	Maximális érték jegyzése
[DATA]	Az ábrázolt adat rögzítése
♪	Áramkör zárttásgának tesztje
⚡	Mérés fogó segítségével (választható)
AUTO	Automatikus terjedelem
✚	Kimerült ellen
△	Figyelmeztetés
△	Áramnütös okozta baleset veszélye
CEE	Minőségi megtelthetőségi nyilatkozat (CE)

△ - az áramütés által okozott baleset veszélyére figyelmeztető szimbólum

△ - figyelmeztetés szimbóluma, kockázat, veszély. Fokozott figyelemmel tanulmányozza azokat a részeket, ahol ez a jelzés előfordul!

A készülék leírása

Az EM420B multiméter a kompakt mérőműszerek sorozatához tartozik, melyeknek 3,5 számjegyes kijelzésük van, egyen- és váltótáplálás, egyenáram áramerősséggel, ellenállás, kapacitás mérésével, diódák, elem tesztelésére (csak az EM420A) valamint a vezetőképesség és áramkörök hangeljárásban történő vizsgálatára szolgál. A multiméter a maximális érték és az ábrázolt adat rögzítésének lehetőséggel rendelkezik. Kijelzi a mérő terjedelem túlfelületét. Automatikus kikapcsolás funkciójával van szervezve.

A multiméter védetlen nyújt a tüterhelés ellen és tájékoztat az elem alacsony energia állapotáról. Az EM420B multiméter idealisan használható pld. műhelyekben, laboratóriumokban, és a háztartásban.

A multiméter homlokoldali nézete

1. képernyő - 3,5 számjegyes ábrázolás maximális értéke 1999.

2. Mérés terjedelem átkapcsoló - automatikus terjedelem beállítás, ha feszültséget, áramerősséget, ellenállást, és kapacitást mér. Az automatikus terjedelem üzemmódjában a képernyőn az AUTO felirat látható.

A terjedelemek közé beállításának választása vagy kezdet:

a) Nyomja le a RANGE billentyűt!

A Multiméter által közvetlenül elérhető a RANGEL útján minden további lenyomás után nő a terjedelem. A legnagyobb terjedelem elérése után újabb visszatér a legkisebbre.

b) A kész kapcsolású üzemmód megszüntetéséhez 2 másodpercig nyomja le a RANGE billentyűt! A multiméter visszatér automatikus üzemmódba és a képernyőn megjelenik az AUTO felirat.

3. KÉPTELŐK billentyű - átkapcsolja a váltó és egyenáram mérését, hőmérőklet mérés esetén "C" vagy "F". A FUNC billentyűvel választható a diódák mérésével és az áramkörök vezetőképességének tesztje.

4. A multiméter kikapcsolása - lenyomása kikapcsolja és bekapcsolja.

5. Terjedelem és funkció átkapcsoló - kivájt funkciót és terjedelem választ.

6. „10A” aljazat - a piros mérővezeték csatlakoztatására (plusz), melynek hegye 10 A AC/DC terjedelemig áramerősségg mérésére szolgál.

7. „COM” aljazat - a fekete mérővezeték csatlakoztatására (minusz) fém hegyel.

8. Az „INPUT aljazat” - a piros (pozitív) mérővezeték csatlakoztatására heggel, a feszültség, ellenállás, kapacitás vagy áramerősségg mérésére 200 mA terhelésig.

9. A képernyő alávlágításának billentyűje - ha 2 másodpercig van lenyomva, alávlágít. Az alávlágítás 15 másodpercig elteltevel automatikusan kikapcsol vagy kikapcsolható a billentyű 2 másodpercig történő lenyomásával.

10. [DATA] billentyű - lenyomása után kerül sor az aktuálisan mérő érték rögzítésére, a képernyón megjelenik egy felirat. A befejezés után ismét nyomja le a billentyűt, s a [DATA] felirat eltűnik.

11. A [MAX] billentyű - lenyomása után automatikusan rögzítve marad a legnagyságú érték a képernyón, felirat lesz látható. A billentyű ismétlen lenyomása után a funkció megszűnik, és a [MAX] felirat eltűnik. Némielyik terjedelemben nem érhető el a legnagyobb érték rögzítésének funkciója.

Műszaki paraméterek

Képernyő: LCD, 1999 (3,5 számjegy) automatikus polaritás kijelzéssel

Mérési módszer: kettős, lefelé haladó integráció A/D átalakítóval

A leolvasás sebessége: 100 ms

Üzemű hőmérséklet: 0 °C és 40 °C között < 75 %

Tárolási hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között, relatív páratartalom < 85 %

Taplálás: 3 x 1,5 V AAA

Biztosíték: F 250 mA/250 V, Ø 5 x 20 mm

Lemerű elem: a képernyőn az elem szimbólum segítségével jelezve

Terjedelem túlfelépésének kijelzése: ábrázolása számokkal „OL” az LCD-n

Mérés kategória: CAT II. (600 V)

Méretek, súlya: 158 x 75 x 35 mm, 200 g (mellékelt elemek)

Mérés pontossága

A pontosság a készülék kalibrálásához számítva egy év időtartamra garantált 18 °C és 28 °C között, ha a relatív páratartalom nem lépi túl a 75 % értéket és a következő formája van: ±(x + terjedelemből)+(legnagyobb érvényes szám)]

Egyenáram (DC)

Terjedelem	Megkülönböztetés	Pontosság
200 mV	0,1 mV	±(0,8 % + 5)
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	±(0,8 % + 5)
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	±(1 % + 2)

Belépő impedancia: 10 MΩ
Tüterhelés védelme: 600 V DC/AC rms
(terjedelem 200 mV: 250 V DC/AC rms)

△ Maximális belépő feszültség: 600 V DC

Váltóáram (AC)

Terjedelem	Megkülönböztetés	Pontosság
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	±(1 % + 5)
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	±(1,2 % + 5)

Belépő impedancia: 10 MΩ
Frekvencia terjedelem: 40 Hz-től 400 Hz-ig
Tüterhelés védelme: 600 V DC/AC rms

Megjegyzés: Ez átlagtérkép, mely megfelel a kálliberezz effektív szinusz folyamatnak.

△ Max. belépő feszültség: 600 V AC rms

Egyenáram

Terjedelem	Megkülönböztetés	Pontosság
200 µA	0,1 µA	
2000 µA	1 µA	±(1,2 % + 5)
fenntartó áramérő 20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	±(2 % + 10)
10 A	0,01 A	

Tüterhelés védelme: Terjedelem 0 A, a má: biztosíték P 250 mA L 250 V A terjedelem 10 A biztosíték nincs biztosítva

Maximális belépő áramérősség: INPUT aljazat max. 200 mA Aljazat 10 A max. 10 A

(Ha a mérő áramerősségg nagyobb, mint 5 A, a mérő hossza maximum 15 másodperc lehet és nem ismétlhető 15 percnél hamarabbi.)

Feszültség csökkenés: Terjedelem 200 uA, 20 mA és 2 A: 20 mV

Terjedelem: 2000 uA, 200 mA a 10A: 200 mV

△ A maximális feszültségnak a szétkapcsolt áramkörön ≤ 250 V kell lennie.

Test baterij (za model EM420A,C)

Velikost	Ločljivost	Funkcije
1,5 V	0,01 V	
3 V	0,01 V	
9 V	0,01 V	

Zaščita proti preobremenitvi: velikost 1,5 V a 3 V: varovalka F 250 mA L 250V

Obremenilni tok: velikost 1,5V: približno 50 mA

velikost 3V: približno 30 mA

velikost 9 V: približno 12 mA

Zaščita proti preobremenitvi: velikost 1,5V a 3V: varovalka F 250 mA L 250V

Napetost v prazno: 0,5 V

Zaščita proti preobremenitvi: 250 V DC/AC rms

Test diod in vežljivosti obodov

Symbol	Opis	Opomba
►	Na zaslonu se prikaže približna napetost diode v prepustni smeri	Open circuit Voltage: about 1.5 V
•))	Vstavljen zvonec opozarja, da je odpor med 0 ohmi do 30 ohm	Open circuit Voltage: about 0.5 V

Zaščita proti preobremenitvi: 250 V DC/AC rms

Za test vežljivosti obodov: Če je odpor med 30 Ω in 100 Ω, zvonec lahko zvoni, ni pa nujno.

Merjenje napetosti

1. Priključite končnico črnega (negativnega) merilnega vodnika s konicó vtičnico "COM" in končnico rdčega (pozitivne) za merjenje napetosti v vtičnico "INPUT".

2. S króznim stikalom nastavite vrsticu merjenje napetosti \wedge ali \vee . Izberite merjenje v avtomatični velikosti (na zaslonu je prikazan napis AUTO) ali s pritskom na tipko RANGE v ustrezni velikosti pričakovane vrednosti toka.

3. Pri ročni nastaviti in neznani vrednosti napetosti vedno nastavite najvišjo velikost.

Če se pri merjenju na zaslonu pojavi simbol "OL", je potreben prestaviti v višjo velikost.

4. Priključite merilne konice na merjeni objekt (kondenzátor). Če gre pr. za elektrolytik kondenzátor, pri merjenju ohranite polarnost (rdči merilni kabel, mora biti priključen na plus kondenzátorja, črn na minuscen kondenzátorja).

Vrednost merjenega kapaciteta se prikaže na zaslonu.

Pri majhnji velikosti kapacitete se lahko vrednost kapacitete prikaže nestabilno.

Merilne konice v tem primeru niso bile pripravljene na objekt (kondenzátorja). Gre na normalen pojav, ki nima vpliva na merjenje.

Nikoli z multimetrom ne merite napetosti, ki presega velikost 600 V DC in ali 600 V AC.

△ Pri prekorakitvi velikost 600 V in nemudoma končajte z merjenjem, v nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe multimetra in poškodbe v električnem tokom.

Merjenje toka

1. Priključite končnico črnega (negativnega) merilnega vodnika s konicó vtičnico "COM" in končnico rdčega (pozitivne) merilne konice za merjenje toka v vtičnico "INPUT".

2. Izberite s króznim stikalom velikost \rightarrow .

3. Izberite s tipko FUNC merjenje vežljivosti obodov in na zaslonu se prikaže simbol \rightarrow .

4. Priključite merilne konice na merjeni obod. Če je upor merjenega oboda manjši od 300, se spremo zvonec.

Merjenje diod

1. Priključite končnico črnega (negativnega) merilnega vodnika s konicó vtičnico "COM" in končnico rdčega (pozitivne) merilne konice za merjenje diod v vtičnico "INPUT".

2. Izberite s króznim stikalom velikost \rightarrow .

3. Izberite s tipko FUNC merjenje diod in na zaslonu se prikaže simbol \rightarrow .

4. Priključite rdči merilni kaboi na anodo diode in črno merilni kaboi na katodo diode.

Približna napetost v prepustni smeri se prikaže na zaslonu. Ob zamenjavi polarnosti se na zaslonu prikaže napis "OL".

Merjenje tranzistorjev (ojačanje)

1. Izberite s króznim stikalom velikost hFE.

2. Priključite redukcijo za merjenje tranzistorje v vtičnice COM (minus) in INPUT (plus) glede na sliko 2. Pazite na pravilno priključevanje!

3. Pred merjenjem preverite, če gre za tip tranzistorja s prehodom NPN ili PNP in

b) Za končanje ročnega režima pritisnite tipko RANGE za 2 sekundi. Multimeter se vrne v avtomatični režim, na zaslonu pa se prikazuje napis AUTO.

3 **Tipka FUNC.** - prestavlja merjenje izmeničnega ali enakosmernega toka, pri merjenju temperature enote in °C ali °F. S tipko FUNC. se izbere merjenje določenih prevodnikov.

4 **Stikalo multimetra** - pritiski vključi ali izključi

5 **Stikalo funkcijskih velikosti** - izbere želenjo funkcijo in velikost

6 **Vtičnica „10A“** - za končnico redčega (pozitivnega) merilnega vodilca s konicom za merjenje toka na velikosti toka 10 A AC/DC.

7 **Vtičnica „COM“** - za končnico črnega (negativnega) merilnega vodilca s konicom.

8 **Vtičnica „INPUT“** - za končnico redčega (pozitivnega) merilnega vodilca s konicom za merjenje napetosti, upora, kapacitete ali toka do 200 mA.

9 **Tipka osvetlitve zaslona** - z držanjem za 2 sekunde se zaslonski osvetlitvi se avtomatično ugasne po 15 sekundah ali pa jo izključimo s ponovnim držanjem tipke za 2 sekundi.

10 **Tipka [DATA]** - po pritisku pride do zadružanja ravno merjene vrednosti, na zaslonu se prikazuje napis [DATA]. Za konec ponovno pritisnite tipko in napis izgine.

11 **Tipka [MAX]** - po pritisku se bo avtomatično zabeležila najvišja vrednost in na zaslonu bo napis [MAX]. Po ponovnem pritisku tipke se funkcija izbriše in napis izgine.

Za nekatere velikosti funkcija beleženja najvišje vrednosti ni dostopna.

Tehnični parametri

Zaslon:	LCD, 1999 (3,5 števil) z avtomatični kazalcem polarnosti
Metoda merjenja:	dvojna sestopna integracija A/D s prevodnikom
Hitrst branja:	2-3 x na sekundo
Delovna temperatura:	od 0 °C do 40 °C < 75 %
Skladiščna temperatura:	od -10 °C do 50 °C, relativna vlažnost < 85 %
Napajanje:	3 x 1,5V AAA
Varovalka:	F250mA/250V, Ø 5 x 20 mm
Síkba baterija:	indikacija s pomočjo simbola baterije na zaslonu
Indikacija prekoračitve velikosti:	prikaz številke „OL“ na LCD
Kategorija merjenja:	CAT II (600 V)
Dimenzije:	158 x 75 x 35 mm
Teža:	200 g (vključno s baterije)

Natančnost merjenja

Natančnost je zagotovljena za dobo enega leta od kalibracije naprave pri 18 °C do 28 °C ob relativni vlažnosti do 75 % in ima obliko: $\pm([% \text{ od velikosti}] + [\text{najnižje veljavne cifre}])$

Enakosmerna napetost (DC)

velikost	Ločljivost	Natančnost
200 mV	0,1 mV	$\pm(0,8 \% + 5)$
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	$\pm(0,8 \% + 5)$
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm(1 \% + 5)$

Vstopna impedanca: 10 MΩ
Zaščita proti preobremenitvi: 600 V DC/AC rms
(velikost 200 mV: 250 V DC/AC rms)

△ Maksimalna vstopna napetost: 600 V DC

Izmenična napetost (AC)

velikost	Ločljivost	Natančnost
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	$\pm(1 \% + 5)$
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm(1,2 \% + 5)$

Vstopna impedanca: 10 MΩ
Frekvenčni velikost: od 40 Hz do 400 Hz
Zaščita proti preobremenitvi: 600 V DC/AC rms
Opomba: To je povprečna vrednost, ki ustreza kalibriranemu dejanskemu sinusnemu potoku

△ Maksimalna vstopna napetost: 600 V AC rms

Enakosmerni tok

velikost	Ločljivost	Natančnost
200 µA	0,1 µA	
2000 µA	1 µA	$\pm(1,2 \% + 5)$
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	
10 A	0,01 A	$\pm(2 \% + 10)$

Zaščita proti preobremenitvi: 250 V DC/AC rms

Zaščita proti preobremenitvi: velikost uA in mA: varovalka F 250 mA L 250 V

velikost 10 A brez varovalke

Vtičnica INPUT maks. 200 mA

Vtičnica 10 A maks. 10 A

(pri merjenju toka, ki je večji od 5 A; dolžina merjenja mora biti največ 15 sekund, naslednje merjenje se ponovi po 15 minutah)

Zmanjšanje napetosti: velikost 200 uA, 20 mA in 2 A: 20mV

velikost 2000 uA, 200 mA in 10A: 200mV

△ Maksimalna napetost in ločljivost merjenem oboodu mora biti ≤ 250 V.

Izmenični tok

velikost	Ločljivost	Natančnost
200 µA	0,1 µA	$\pm(1,5 \% + 5)$
2000 µA	1 µA	
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	
10 A	0,01 A	$\pm(3 \% + 10)$

Zaščita proti preobremenitvi: velikost uA in mA: varovalka F 250 mA L 250 V

velikost 10 A brez varovalke

Vtičnica INPUT maks. 200 mA

Vtičnica 10 A maks. 10 A

(pri merjenju toka, ki je večji od 5 A; dolžina merjenja mora biti največ 15 sekund, naslednje merjenje se ponovi po 15 minutah)

Zmanjšanje napetosti: velikost 200 uA, 20 mA in 2 A: 20 mV

elikost: 2000 uA, 200 mA in 10A: 200mV

Frekvenčni velikost: od 40 Hz do 400Hz

Opomba: To je povprečna vrednost, ki ustreza dejanskemu kalibriranemu sinusnemu potoku.

△ Maksimalna napetost in ločljivost merjenem oboodu mora biti ≤ 250 V.

Enakosmerni tok (merjenje s kleščami – dodatna oprema za EM420A, B)

velikost	Ločljivost	Natančnost
merjenje	200 A	0,1 mV/0,1 A
merjenje	1000 A	1 mV/1 A

Zaščita proti preobremenitvi: 250 V DC/AC rms

Maksimalna vstopna napetost: 200 mV

Frekvenčni velikost: od 40 Hz do 400Hz

Opomba: To je povprečna vrednost, ki ustreza dejanskemu kalibriranemu sinusnemu potoku.

△ Maksimalna vstopna napetost: 250 V DC/AC rms

Izmenični tok (merjenje s kleščami – dodatna oprema za EM420A, B)

Rozsah	Ločljivost	Natančnost
merjenje	200 A	0,1 mV/0,1 A
merjenje	1000 A	1 mV/1 A

Zaščita proti preobremenitvi: 250 V DC/AC rms

Maksimalna napetost: 200 mV

Frekvenčni velikost: od 40 Hz do 400Hz

Opomba: To je povprečna vrednost, ki ustreza dejanskemu kalibriranemu sinusnemu potoku.

△ Maksimalna vstopna napetost: 250 V DC/AC rms

Upor

velikost	Ločljivost	Natančnost
200 Ω	0,1 Ω	$\pm(1,2 \% + 5)$
2 kΩ	0,001 kΩ	
20 kΩ	0,01 kΩ	$\pm(1 \% + 5)$
200 kΩ	0,01 kΩ	
2 MΩ	0,001 MΩ	$\pm(1,2 \% + 5)$
20 MΩ	0,01 MΩ	$\pm(1,5 \% + 5)$

Napetost v prazno: 0,25 V

Zaščita proti preobremenitvi: 250 V DC/AC rms

Topota

velikost	Ločljivost	Natančnost
-20 °C - 100 °C	1 °C	$\pm(20 \% + 4)$
0 °C - 400 °C	1 °C	$\pm(1 \% + 3)$
400 °C - 1000 °C	2 °C	$\pm(2 \% + 3)$
0 °F - 50 °F	5 °F	$\pm(5 \% + 4)$
50 °F - 750 °F	5 °F	$\pm(1 \% + 3)$
750 °F - 1800 °F	2 °F	$\pm(2 \% + 3)$

Zaščita proti preobremenitvi: 250 V DC/AC rms

Váltóáram

Terjedelem	Megkülönböztetés	Pontosság
200 µA	0,1 µA	
2000 µA	1 µA	$\pm(1,5 \% + 5)$
fenntartó áramérő 20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	$\pm(3 \% + 10)$
10 A	0,01 A	

Túlerhelés védelem: Terjedelem uA és mA: biztosíték F 250 mA L 250 V

Terjedelem 10A biztosítékkal nincs biztosítva

Maximális belépő áramérősség: INPUT aljzat max. 200 mA
Aljzat 10 A max. 10 A
(Ha a mért áramerősség nagyobb, mint 5A, a mérés hossza maximum 15 másodperc lehet, és nem ismételhető 15 percenként hamarabb.)

Feszültség csökkenés: Terjedelem 200 uA, 20 mA és 2A: 20 mV

Terjedelem: 200 uA, 2000 mA és 10A: 200 mV

Frekvenčna terjedelem: 40 Hz-től 400 Hz

Megjegyzés: Ez átlátható, mely megfelel a kalibrált effektív színusz folyamatnak.

△ Maksimala feszültségnak a szétkapcsolt áramkörön ≤ 250 V kell lennie.

Egyenáram (mérés fogóval – az EM420A, B-hez kérhető tartozék)

Terjedelem	Megkülönböztetés	Pontosság
mérés	200 A	0,1 mV/0,1 A
mérés	1000 A	1 mV/1 A

Túlerhelés védelem: 250V DC/AC rms

Maximális belépő feszültség: 200 mV

Frekvenčna terjedelem: 40 Hz-től 400 Hz

Megjegyzés: Ez átlátható, mely megfelel a kalibrált effektív színusz folyamatnak.

Ellenállás

Terjedelem	Megkülönböztetés	Pontosság
200 Ω	0,1 Ω	$\pm(1,2 \% + 5)$
2 kΩ	0,001 kΩ	
20 kΩ	0,01 kΩ	$\pm(1 \% + 5)$
200 kΩ	0,01 kΩ	
2 MΩ	0,001 MΩ	$\pm(1,2 \% + 5)$
20 MΩ	0,01 MΩ	$\pm(1,5 \% + 5)$

Üresjáratú feszültség: 0,25V

Túlerhelés védelem: 250 V DC/AC rms

Hőmérséklet

Terjedelem	Megkülönböztetés	Pontosság
-20 °C - 100 °C	1 °C	$\pm(20 \% + 4)$
0 °C - 400 °C	1 °C	$\pm(1 \% + 3)$
400 °C - 1000 °C	2 °C	$\pm(2 \% + 3)$
0 °F - 50 °F	5 °F	$\pm(5 \% + 4)$
50 °F - 750 °F	5 °F	$\pm(1 \% + 3)$
750 °F - 1800 °F	2 °F	$\pm(2 \% + 3)$

Túlerhelés védelem: 250 V DC/AC rms

Terjedelem 9 V: 250V DC/AC rms

Terheli áramérősség: Terjedelem 1,5V: megközelítően 50 mA

Terjedelem 3 V: megközelítően 30 mA

Terjedelem 9 V: megközelítően 12 mA

Elemtesztelés az EM420A,C modellhez

Terjedelem	Megkülönböztetés
------------	------------------

Egyenáram (mérés fogval)**- az EM420A, B-hez kérhető tartozék**

Egyenáram méréséhez a DC fogót kell használni, a váltóáram méréséhez pedig az AC fogót.

- Csatlakoztatás a mérőműszer fekete (minusz) mérővezeték csatlakoztatását a "COM" aljzatba és a piros (pozitív) mérővezeték csatlakoztatását az "INPUT" aljzatba!
- Kapcsolja a terjedelembet!

3. Válassza ki a FUNC billentyűvel az egyenáram vagy a váltóáram mérését!

4. Válassza a mérést autó terjedelemben (a képernyőn látható az AUTO felirat), vagy a RANGE billentyű lenyomásával megfelelő terjedelemben várjuk a mért feszültséget értéket!

5. Kézi beállításra és ismereten értékkel mindig állítsa be a legnagyobb terjedelmet, melyet csökkent egeresen a megfelelő áramerősség értékének ábrázolásáig! Ha a képernyőn megjelenik az "OL" szimbólum, magasabb terjedelembre kell kapcsolni!

6. A mérést úgy végezzük a mérő fogval, hogy bekapcsolás után a mért vezeték a fogó középen van. Egy adott pillanatban csak egy vezeték mérhető.

A képernyőn ábrázolásra kerül a mérő áramerősséggel. Ha egyenáram áramerősségről van szó, és a piros mérőhög a plusz pólusra van csatlakoztatva, az áramerősség plusz értékkel kerül kijelzésre. Fordított esetben a képernyőn a minusz jel kerül ábrázolásra.

Megjegyzés: Ettéres értegéshez az érzékenység mérésénél!

a) Erzékenység mérése fogó segítségével 0,1 A/0,1 mV. Ha megfelelő mérőfogót használ, akkor a megadott érték azonos a mérő értékkel!

b) Olyan fogó használatával, melynek érzékenysége nem 0,1A/0,1mV, szorozni kell olyan értéket, mely a használt fogóhoz van megadva, hogy az érték megfeleljen a mérő értéknek.

⚠ Érjen se kézel, se más tesztresszel a mérő áramkörhöz!

Ellenállás mérése

1. Csatlakoztatás a mérőműszer fekete (minusz) mérővezeték csatlakoztatását a "COM" aljzatba, és a piros (pozitív) mérővezeték csatlakoztatását az "INPUT" aljzatba!

2. Kapcsolja Q - ellenállásmérés terjedelembet!

3. Válassza ki a RANGE billentyű segítségével az auto vagy a kézi mérést! Ha a kézeléssel beállított terjedelben történő mérés közben a képernyőn megjelenik az "OL" szimbólum, magasabb terjedelemben kell kapcsolni.

4. Csatlakoztatás a mérőhegyeket a mérő helyhez (ellenállás)!

A képernyőn ábrázolásra kerül a mérő áramerősséggel (ellenállás)! A képernyőn ábrázolásra kerül a mérő áramerősséggel (ellenállás)!

A képernyőn ábrázolásra kerül a mérő áramerősséggel (ellenállás)!

A képernyőn ábrázolásra kerül a mérő áramerősséggel (ellenállás)!

Nem zárt áramkörnél a terjedelmi tülléspénének esetén megjelenik az "OL" szimbólum.

⚠ Ellenállás mérés előtt győződjön meg arról, hogy a mérő objektum le van-e kapcsolva a táplálóról és hogy teljesen ki van-e tüke a mérőműnnyi kondenzátor!

Kapacitás mérése (csak az EM420B modell)

1. Csatlakoztatás a mérőműszer fekete (minusz) mérővezeték csatlakoztatását a "COM" aljzatba, és a piros (pozitív) mérővezeték csatlakoztatását az "INPUT" aljzatba!

2. Válassza ki a kapacitásról a 1000uF, 20uF vagy nF terjedelmet!

3. Válassza ki a RANGE billentyű segítségével az auto vagy a kézi mérést!

4. Csatlakoztatás a mérőhegyeket a mérő helyhez (kondenzátor). Ha pl. elektrolitikus kondenzátorról van szó, tartsa a mérésnél a polaritást! (A piros mérő kábel a kondenzátor plusz polushoz kell csatlakoztatni, a feketét a kondenzátor minusz polushoz.)

A képernyőn ábrázolásra kerül a mérő kapacitás értéke.

Alacsony kapacitás terjedelménél a feszültség értéke kissé stabilisításért kerül ábrázolásra. Ebben az esetben a mérőhegyek nem voltak csatlakoztatva a feszültség forráshoz. Ez normális jelenség és nincs befolyásol a mérésre.

Az áramkörök áteresztőképességeinek tesztje

1. Csatlakoztatás a mérőműszer fekete (minusz) mérővezeték csatlakoztatását a "COM" aljzatba, és a piros (pozitív) mérővezeték csatlakoztatását az "INPUT" aljzatba!

2. A kör kapcsolóval válassza: **↔** szimbólumot!

3. A FUNC billentyűvel válassza a mérő áramkörök lezárást és a képernyőn ábrázolásra kerül a **↔** szimbólum.

4. Csatlakoztatás a mérőhegyeket a mérő helyhez! Ha a mérő áramkör ellenállása kisebb, mint 300Ω, bekapcsol a berregő.

Díoda mérése

1. Csatlakoztatás a mérőműszer fekete (minusz) mérővezeték csatlakoztatását a "COM" aljzatba, és a piros (pozitív) mérővezeték csatlakoztatását az "INPUT" aljzatba!

2. A kör kapcsolóval válassza ki a terjedelmet **→**!

3. A FUNC billentyűvel válassza ki a mérő áramkörök lezárást, s a képernyőn ábrázolásra kerül a **→** szimbólum.

4. Helyezze a piros mérőhegget a díoda anódjára, majd helyezze a fekete mérőhegget

a dióda katódjára!

A képernyőn megjelenik a dióda körülbelüli feszültsége áteresztő irányban. A polaritás cseréje után a képernyőn az "OL" felirat jelenik meg.

Tranzisztor mérés (erősítés)

- A körkapcsoló segítségével válassza ki a hFE terjedelmet!
- Csatlakoztatása a tranzisztorral redukciót a COM (minusz) és INPUT (plusz) aljzatokra a 2. ábra szerint! Ügyeljen a megfelelő csatlakoztatásra!
- Mérés előtt állapitsa meg, hogy a mért tranzisztor NPN vagy PNP típusú, vagy határozza meg a bázist, az emittert és kollektor pólusait! Illeszze a tranzisztor kivezetését a megfelelő nyílakkal a redukción!
- A tranzisztoros erősítés megközelítő hFE értéke megjelenik a képernyőn.

Hőmérséklet mérése

- A körkapcsoló segítségével válassza ki a Temp terjedelmet!
- Válassza ki a "F" vagy a °C mértékegységet a FUNC billentyű segítségével!
- Csatlakoztatása a fekete végett (minusz) a COM aljzatba és a piros (plusz) végett a K típusú hőmérsékletet szondától az INPUT aljzatba!
- Övatosan tegye a hőmérsékletmérő szonda végett a mérő tárgyhoz! A tárgy nem lehet feszültségi alatt és vigyázza a különböző berendezések forgó részeit! Kis idő elteltével a mérő hőmérséklet megjelenik a képernyőn.

Elemek mérése (csak az EM420A, C modell)

- Csatlakoztatás a mérőműszer fekete (minusz) mérővezeték csatlakoztatását a "COM" aljzatba, és a piros (pozitív) mérővezeték csatlakoztatását az "INPUT" aljzatba!
- Kapcsolja a körkapcsoló segítségével a terjedelmet 1,5 V, 3 V vagy 9 V-ra a mérni kívánt elem tipusával függően!
- Csatolja a körkapcsoló segítségével a mérni kívánt elemhez! Ügyeljen a polaritásra! A képernyőn ábrázolásra kerül az elem feszültséges értéke.

Automatikus kikapcsolás

A multiméter automatikus kikapcsolás 150 msig elérte után. Az automatikus kikapcsolás előtt a multiméter néhányszor csoport. A kikapcsolás 1 percen belül történik, és hosszabb csoportok előzi meg.

A multiméter bekapcsolása bármely billentyű lenyomásával történhet, vagy a terjedelmek kapcsoló átkapcsolásával.

Ha a DATA billentyű nyomja az automatikus kikapcsolás után, az automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolásra kerül.

Az elemek cseréje

Ha a képernyőn megjelenik az szimbólum, az elemeket ki kell cserélni. A cseréhez megfelelő mérőtűt csavarhuzott kell használni (kisebb típus megsértheti a zárat), öntovasan fordításra a 90°-ra az elemek fedélén zárt a multiméter hőtartolában (lásd a 3. ábrát!) Durva erő alkalmazása esetén megsérülhet a forgó zár. Cserélje az előírt paraméterekekkel rendelkező üjakra a lemerülő elemeket! Ájánljuk, hogy használjon magas minőségű alkálisum károkat! Ügyeljen a behelyezett elemek polaritásáról! Az elemek cseréjét után illeszze vissza a fedelét és fordítás el a zárat!

⚠ Az elem vagy a biztosíték cseréje előtt a mérőhegyeket le kell csatlakoztatni a mérő áramkörrel vagy berendezésről!

Biztosíték cseréje

Ha a multiméternél a biztosíték kiolvasásra kerül sor, ez általában hibás kezelés következménye.

A biztosítékot minden paraméterrel rendelkező, azonos típusra cserélje: F 250 mA L 250V, gyors reakció.

A biztosíték az elemek fedele alatt található. Csere után helyezze vissza a helyére és zára le az elemek fedelét!

⚠ Az elem vagy a biztosíték cseréje előtt a mérőhegyeket le kell csatlakoztatni a mérő áramkörrel vagy berendezésről!

Tartozékok

1 db használati utasítás

1 pár mérőhegym

1 db k típusú mérőszonda

1 db redukciós tranzisztor mérésre

1 db elem fedél zár

A multiméter karbantartási utasításai**⚠ Figyelmeztetés:**

Ne próbálkozzon a multiméter javításával vagy bármilyen módosításával, ha Ő nem rendelkezik szakmai tudással az ilyen munka elvégzésére, és ha nem állnak rendelkezésre a szükséges kalibrálási műszerek!

Ügyeljen arra, hogy a műszer belsej részébe ne jusson víz – így megakadályozza az áramtartási okozta balesetet!

• Kapcsolja le a mérőhegyeket a tesztelend áramkörrel mielőtt felfelnyitna a multiméter fedelét!

• Rendszeresen tisztítja a multiméter külsejét nedves ronggyal és finom mosószerrrel (tisztítószerrel)! A tisztítást csak kikapcsolt és áramkörrel lekapcsolt multiméteren végezze!

• A tisztításhoz ne használjon oldószeretet vagy csiszoló eszközöt!

- Ha a multimétert hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és vegye ki belőle az elemeket!
- Ne tárolja a multimétert olyan helyen, ahol magas a relativ páratartalom, hőmérséklet vagy olyan környezetben, ahol erős mágnestes térfelhőt hajt!
- A biztonsági biztosíték cseréjénél gyöződjön meg arról, hogy az új biztosíték azonos típusú és terjedelmi, mint az eredeti. Biztosíték: (F 250 mA/250V), típus F, Ø 5 x 20 mm.

Ne dobja ki az elektromos fogyasztókat osztályozásmentes kommunális hulladékének, használja az szellemítő hulladéklerakó helyet! A gyűjtő helyekre vonatkozó aktuális törvényeket érdemes megfigyelni! Ha az elektromos fogyasztók hulladék lerakatra kerülnek, a veszélyes anyagok beszűrovhatnak a talajvízbéke, és bekerülhetnek a taplálékírákba, károsítják egészséget és kényelmetlét!

A multiméter hátoldalán található információk

A multiméter az IEC-1010 elektronikus mérőműszerekre vonatkozó szabvánnyal összhangban lett meghatározva, mely a (CAT II 600V) kategóriára vonatkozik, II. biztonsági osztály és 2 szennyezési szint szerint.

Figyelmeztetés: ▲ ▲

Felhasználás előtt tanulmányozza áta a használati utasítást! A multiméter felnyitása előtt kapcsolja le a mérőhegyeket a csatlakoztatásról! Ig y megakadályozza az esetleges áramütést veszélyét.

Figyelmeztetés:

Állandó túlerhelés védelmen érdekében használja az áramerősségekhez és feszültségekhez készült, előírt értékű biztosítékot!

Műszaki segítséget a szállítójától kaphat:

EMOS spol. s.r.o.

Šířava 295/17,

CZ 750 02 Přerov I-Město

www.emos.eu

SLO MULTIMETER EM420B

⚠ Predem začnete uporabljati EM420B, si pozorno preberite ta navodila za uporabo. V njih so podprtina posebej pomembna mesta z navodili o načinu varnega dela s to napravo. S tem lahko preprečite možnost poškodb z električnim tokom ali poškodb po napravi.

Multimeter je bil izdelan v skladu z normativi IEC-1010, ki se nanašajo na elektronske naprave, ki spadajo v kategorijo (CAT II 600V), v varnostni razred II in so ravni onesnaževanja 2.

	izmenični tok
	enosmerni tok
	izmenični ali enosmerni tok
	ozemljitev
	dioda
	varovalka
	enota °C
	enota °F
	beleženje maksimalne vrednosti
	beleženje prikazane podatka
	test vizljivosti
	merjenje s pomočjo klešč (izbirno)
	avtomatičen razpon
	izpraznjena baterija
	opozorilo
	nevarnost poškodb z električnim tokom
	izjava o skladnosti (CE)

⚠ - znak, ki opozarja na nevarnost poškodb z električnim tokom

⚠ - znak opozoril, tveganja nevarnosti. Bodite pozorni na dele navodila, kjer je uporabljen.

Pred merjenjem se prepričajte, da je krožno stikalco velikost merjenja nastavljen v pravilen položaj. V nobenem primeru ne izvajajte nikakršnih sprememb v merilni velikosti (z obrazom krožnega stikalca programov merjenja) tekem merjenja! Lahko nastane škoda na napravi.

• Če boste merili tok, preverite varovalko multimetra in izključite napajanje oboda pred krajnu priključitev multimetrom.

Opis naprave

Multimeter EM420B je iz vrste kompaktnih naprav s 3,5 numeričnim zaslonom, ki so namenjeni merjenju enosmerne in izmenične napetosti, enosmerne toke, upora, kapaciteta (le EM420B), temperatura, testiranja diod, testa baterij (le EM420B) in zvočnih preizkusov prevodnosti in obodov. Multimeter je opremljen z možnostjo pridržanja maksimalne vrednosti in prikazane podatka. Pričaka prekoračev merjenje velikosti. Imata funkcijo avtomatične izključitve.

Multimeter nudi zaščito pred preobremenitvijo in informira o nizkem stanju baterije. Idealna uporaba multimetra EM420B je npr. v delavnicah, laboratorijih in gospodinjtvih.

Čelní pogled na multimeter

1 Zaslon - prikazuje 3,5 stevila, maksimum prikazov je 1999

2 Stikalo merjenja velikosti - avtomatična nastavitev velikosti, če merite napetost, tok, upor, in kapacitet. V rezimu avtomatične velikosti je na zaslonu napis AUTO. Za izbiro ali konec ročnega merjenja velikosti:

a) Pritisnite tipko RANGE

Multimeter preide v ročni režim in simbol AUTO izgine. Pri vsakem naslednjem pritisku na RANGE se poveča velikost. Po doseganju najvišje velikosti se ponovno vrne na najnižjo velikost.